

**Electric Airless Sprayer**  
**Pulvérisateurs électriques Airless**  
**Pulverizadores eléctricos sin aire**  
**Spruzzatori airless elettronici**  
**Equipamentos de Pintura a Alta Pressão Eléctricos**  
**Elektrische airless sputtoestellen**

312478C

EN FR ES IT PT NL

- For portable spray applications of architectural paints and coatings -
- Pour l'application de peintures et revêtements architecturaux avec un appareil mobile -
- Para aplicaciones de pulverización portátiles de pinturas y revestimientos con fines arquitectónicos-
- Per applicazioni a spruzzatura portatili delle vernici e dei rivestimenti architettonici -
- Para aplicações à pistola em pinturas e demões arquitectónicas -
- Voor draagbare sputtoepassingen van muurverf en coatings -

Maximum Working Pressure / Pression de service maximum / Presión máxima de trabajo / Pressione massima d'esercizio / Pressão Máxima de Trabalho / Maximum werkdruk: 3300 psi (22,7 MPa, 227 bar)

	<b>Important Safety Instructions</b> Read all warnings and instructions in this manual. Save these instructions.	<b>Instructions de sécurité importantes</b> Lire toutes les mises en garde et instructions de ce manuel. Sauvegarder ces instructions.	<b>Instrucciones importantes de seguridad</b> Lea todas las advertencias e instrucciones de este manual. Guarde las instrucciones.	<b>Importanti istruzioni sulla sicurezza</b> Leggere tutte le avvertenze e le istruzioni contenute in questo manuale. Conservarle.	<b>Instruções de segurança importantes</b> Leia todas as advertências e instruções deste manual. Guarde estas instruções.	<b>Belangrijke veiligheidsinstructies</b> Lees alle waarschuwingen en instructies in deze handleiding. Bewaar deze instructies.
---	---	---	---	---	--	--

## Related Manuals

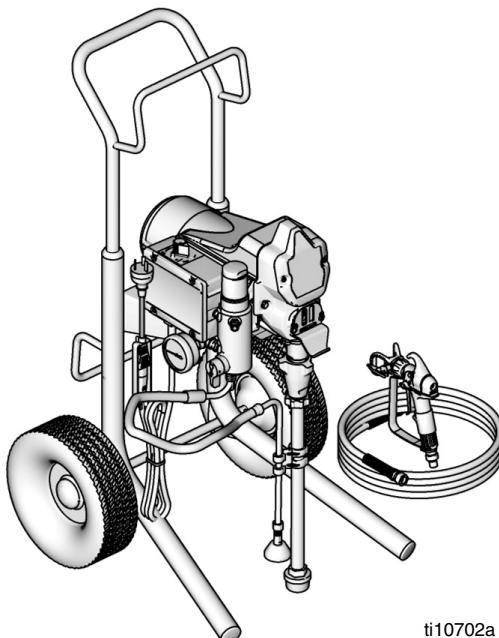


**312496**

**312363 (English)**  
**312364 (Spanish)**  
**312365 (French)**



**312362**



ti10702a

**ASM Zip-Spray™ 2300 Plus 240V: 247533**  
**ASM M2300 Plus 110V: 247534**  
**ASM M2300 Plus 240V: 247535**



# Warnings

The following are general warnings related to the setup, use, grounding, maintenance and repair of this equipment. Additional, more specific warnings may be found throughout the body of this manual where applicable. Symbols appearing in the body of the manual refer to these general warnings. When these symbols appear throughout the manual, refer back to these pages for a description of the specific hazard.

 <b>WARNING</b>	
  	<b>FIRE AND EXPLOSION HAZARD</b> Flammable fumes, such as solvent and paint fumes, in work area can ignite or explode. To help prevent fire and explosion: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Use equipment only in well ventilated area.</li> <li>• Eliminate all ignition sources; such as pilot lights, cigarettes, portable electric lamps, and plastic drop cloths (potential static arc).</li> <li>• Sprayer generates sparks. When flammable liquid is used in or near the sprayer or for flushing or cleaning, keep sprayer at least 20 feet (6 m) away from explosive vapors.</li> <li>• Keep work area free of debris, including solvent, rags and gasoline.</li> <li>• Do not plug or unplug power cords or turn lights on or off when flammable fumes are present.</li> <li>• Ground equipment and conductive objects in work area. Read <b>Grounding</b> instructions.</li> <li>• If there is static sparking or you feel a shock, <b>stop operation immediately</b>. Do not use equipment until you identify and correct the problem.</li> <li>• Keep a fire extinguisher in the work area.</li> </ul>
	<b>ELECTRIC SHOCK HAZARD</b> Improper grounding, setup, or usage of the system can cause electric shock. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Turn off and disconnect power cord before servicing equipment.</li> <li>• Use only grounded electrical outlets.</li> <li>• Use only 3-wire extension cords.</li> <li>• Ensure ground prongs are intact on sprayer and extension cords.</li> <li>• Do not expose to rain. Store indoors.</li> </ul>
 	<b>SKIN INJECTION HAZARD</b> High-pressure fluid from gun, hose leaks, or ruptured components will pierce skin. This may look like just a cut, but it is a serious injury that can result in amputation. <b>Get immediate surgical treatment</b> . <ul style="list-style-type: none"> <li>• Do not point gun at anyone or at any part of the body.</li> <li>• Do not put your hand over the spray tip.</li> <li>• Do not stop or deflect leaks with your hand, body, glove, or rag.</li> <li>• Engage trigger lock when not spraying.</li> <li>• Follow <b>Pressure Relief Procedure</b> in this manual, when you stop spraying and before cleaning, checking, or servicing equipment.</li> </ul>

<b>WARNING</b>	
	<p><b>EQUIPMENT MISUSE HAZARD</b></p> <p>Misuse can cause death or serious injury.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Do not exceed the maximum working pressure or temperature rating of the lowest rated system component. Read <b>Technical Data</b> in all equipment manuals.</li> <li>• Use fluids and solvents that are compatible with equipment wetted parts. Read <b>Technical Data</b> in all equipment manuals. Read fluid and solvent manufacturer's warnings. For complete information about your material, request MSDS from distributor or retailer.</li> <li>• Check equipment daily. Repair or replace worn or damaged parts immediately with genuine ASM replacement parts only.</li> <li>• Do not alter or modify equipment.</li> <li>• Use equipment only for its intended purpose. Call your ASM distributor for information.</li> <li>• Route hoses and cables away from traffic areas, sharp edges, moving parts, and hot surfaces.</li> <li>• Do not kink or overbend hoses or use hoses to pull equipment.</li> <li>• Comply with all applicable safety regulations.</li> <li>• Keep children and animals away from work area.</li> <li>• Do not operate the unit when fatigued or under the influence of drugs or alcohol.</li> </ul>
	<p><b>PRESSURIZED ALUMINUM PARTS HAZARD</b></p> <p>Do not use 1,1,1-trichloroethane, methylene chloride, other halogenated hydrocarbon solvents or fluids containing such solvents in pressurized aluminum equipment. Such use can cause serious chemical reaction and equipment rupture, and result in death, serious injury, and property damage.</p>
	<p><b>TOXIC FLUID OR FUMES HAZARD</b></p> <p>Toxic fluids or fumes can cause serious injury or death if splashed in the eyes or on skin, inhaled, or swallowed.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Read MSDS's to know the specific hazards of the fluids you are using.</li> <li>• Store hazardous fluid in approved containers, and dispose of it according to applicable guidelines.</li> </ul>
	<p><b>PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT</b></p> <p>You must wear appropriate protective equipment when operating, servicing, or when in the operating area of the equipment to help protect you from serious injury, including eye injury, inhalation of toxic fumes, burns, and hearing loss. This equipment includes but is not limited to:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Protective eye wear</li> <li>• Clothing and respirator as recommended by the fluid and solvent manufacturer</li> <li>• Gloves</li> <li>• Hearing protection</li> </ul>

# Mise en garde

Les mises en garde suivantes sont des mises en garde de sécurité relatives à la configuration, utilisation, mise à la terre, maintenance et réparation de ce matériel. D'autres mises en garde plus spécifiques figurent dans ce manuel aux endroits concernés. Les symboles figurant dans ce manuel font référence à ces mises en garde générales. Quand vous voyez l'un de ces symboles dans le manuel, reportez-vous à ces pages où ce risque spécifique est décrit.

MISE EN GARDE	
	<p><b>DANGERS D'INCENDIE ET D'EXPLOSION</b></p> <p>Les vapeurs inflammables de solvant et de peinture sur le lieu de travail peuvent prendre feu ou exploser. Pour prévenir un incendie ou une explosion:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• N'utiliser l'équipement que dans des locaux bien ventilés.</li><li>• Supprimer toutes les sources de feu, telles que les veilleuses, cigarettes, lampes électriques portatives et bâches plastique (risque de décharge d'électricité statique).</li><li>• Les pulvérisateurs produisent des étincelles. En cas d'utilisation de liquides inflammables dans ou près du pulvérisateur ou encore pour rincer ou nettoyer, tenir le pulvérisateur à un minimum de 20 pieds (6 m) des vapeurs explosives.</li><li>• Veiller à débarrasser la zone de travail de tout résidu, comme les solvants, les chiffons et l'essence.</li><li>• Ne pas brancher ni débrancher de cordons d'alimentation électrique ni actionner de commutateur marche-arrêt ou de lumière en présence de vapeurs inflammables.</li><li>• Raccorder à la terre le matériel et les objets conducteurs du site. Voir les instructions de <b>Mise à la terre</b>.</li><li>• Si l'on remarque la moindre étincelle d'électricité statique ou si l'on ressent une décharge électrique, <b>arrêter le travail immédiatement</b>. Ne pas utiliser le matériel tant que le problème n'a pas été identifié et résolu.</li><li>• La présence d'un extincteur est obligatoire dans la zone de travail.</li></ul>
	<p><b>DANGER DE DÉCHARGE ÉLECTRIQUE</b></p> <p>Une mauvaise mise à la terre, un mauvais réglage ou une mauvaise utilisation du système peut provoquer une décharge électrique.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Mettre hors tension et débrancher le câble d'alimentation avant de procéder à un entretien du matériel.</li><li>• N'utiliser que des prises électriques reliées à la terre.</li><li>• N'utiliser que des rallonges à 3 conducteurs.</li><li>• S'assurer que les fiches de terre du pulvérisateur et des rallonges sont intactes.</li><li>• Pas exposé à la pluie.</li></ul>
	<p><b>DANGERS D'INJECTIONS</b></p> <p>Le produit s'échappant à haute pression du pistolet, d'une fuite sur le flexible ou d'un composant défectueux risque de transpercer la peau. La blessure peut avoir l'aspect d'une simple coupure, mais il s'agit en fait d'une blessure sérieuse pouvant entraîner une amputation. <b>Consulter immédiatement un médecin en vue d'une intervention chirurgicale.</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Ne pas diriger le pistolet sur quelqu'un ou une partie quelconque du corps.</li><li>• Ne pas mettre la main devant la buse de pulvérisation.</li><li>• Ne jamais colmater ou dévier les fuites avec la main, le corps, un gant ou un chiffon.</li><li>• Ne pas pulvériser sans garde-buse ni sous-garde.</li><li>• Verrouiller la gâchette à chaque arrêt de la pulvérisation.</li><li>• Suivre la <b>Procédure de décompression</b> de ce manuel à chaque interruption de la pulvérisation et avant le nettoyage, la vérification ou l'entretien du matériel.</li></ul>

<b>MISE EN GARDE</b>	
	<p><b>DANGER EN CAS DE MAUVAISE UTILISATION DE L'ÉQUIPEMENT</b></p> <p>Toute mauvaise utilisation du matériel peut provoquer des blessures graves, voire mortelles.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ne pas dépasser la pression ou température de service maximum spécifiée de l'élément le plus faible du système. Voir les <b>Caractéristiques techniques</b> de tous les manuels de l'appareil.</li> <li>• Utiliser des produits et solvants compatibles avec les pièces en contact avec le produit. Voir les <b>Caractéristiques techniques</b> de tous les manuels d'équipement. Pour plus d'informations sur votre produit, demandez la fiche de sécurité produits à votre distributeur ou revendeur.</li> <li>• Vérifier l'équipement tous les jours. Réparer ou remplacer immédiatement les pièces usées ou endommagées par des pièces de rechange d'origine ASM.</li> <li>• Ne pas modifier cet équipement.</li> <li>• N'utiliser ce matériel que pour l'usage auquel il est destiné. Pour plus de renseignementsappelez votre distributeur ASM.</li> <li>• Écarter les flexibles et câbles électriques des zones de circulation, des bords coupants, des pièces en mouvement et des surfaces chaudes.</li> <li>• Ne pas plier ni trop cintrer les flexibles ni les utiliser pour tirer l'appareil.</li> <li>• Se conformer à toutes les règles de sécurité applicables.</li> <li>• Tenir les enfants et animaux à l'écart du site de travail.</li> <li>• Ne pas utiliser l'appareil si l'on est fatigué ou sous l'influence de drogue ou d'alcool.</li> </ul>
	<p><b>RISQUES DUS AUX PIÈCES EN ALUMINIUM SOUS PRESSION</b></p> <p>N'utiliser ni 1,1,1-trichloréthane, ni chlorure de méthylène, ni solvants à base d'hydrocarbures halogénés, ni produits renfermant de tels solvants dans un appareil sous pression en aluminium. L'utilisation de ces produit peut déclencher une violente réaction chimique et une casse du matériel et provoquer ainsi de graves dommages corporels et matériels pouvant entraîner la mort.</p>
	<p><b>DANGERS PRÉSENTS PAR LES PRODUITS OU VAPEURS TOXIQUES</b></p> <p>Les produits ou vapeurs toxiques peuvent causer de graves blessures et entraîner la mort en cas de projection dans les yeux ou sur la peau, en cas d'inhalation ou d'ingestion.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Lire la fiche de sécurité produit (MSDS) pour prendre connaissance des risques spécifiques aux produits utilisés.</li> <li>• Stocker les produits dangereux dans des récipients homologués et les éliminer conformément à la réglementation en vigueur.</li> </ul>
	<p><b>EQUIPEMENT DE PROTECTION DU PERSONNEL</b></p> <p>Il est impératif que le personnel porte un équipement de protection approprié quand il travaille ou se trouve dans la zone de fonctionnement de l'installation pour éviter des blessures graves telles que des lésions oculaires, inhalation de fumées toxiques, brûlures et perte de l'ouïe notamment. Cet équipement comprend ce qui suit, la liste n'étant pas exhaustive:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Lunettes de sécurité</li> <li>• Le port de vêtements de sécurité et d'un respirateur est conseillé par le fabricant de produit et de solvant</li> <li>• Gants</li> <li>• Casque anti-bruit</li> </ul>

# Advertencias

A continuación se ofrecen advertencias en general relacionadas con la seguridad de la puesta en marcha, utilización, conexión a tierra, mantenimiento y reparación de este equipo. Además, puede encontrar advertencias adicionales a lo largo de este manual siempre que sea pertinente. Los símbolos que aparecen en el texto del manual se refieren a estas advertencias generales. Cuando vea estos símbolos en el manual, consulte estas páginas para obtener una descripción del riesgo específico.

ADVERTENCIAS	
   	<b>PELIGRO DE INCENDIOS Y EXPLOSIONES</b> <p>Los vapores inflamables, como los vapores de disolvente o de pintura, en la zona de trabajo pueden incendiarse o explotar. Para evitar un incendio o explosión:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Utilice el equipo únicamente en áreas bien ventiladas.</li> <li>• Elimine toda fuente de ignición, tales como las luces piloto, los cigarrillos, las linternas eléctricas y las cubiertas de plástico (arcos estáticos potenciales).</li> <li>• El pulverizador genera chispas. Cuando utilice líquidos inflamables cerca de, o en el pulverizador, o cuando lo lave o limpie, mantenga el pulverizador al menos a 6 m (20 pies) de distancia de los vapores explosivos.</li> <li>• Mantenga limpia la zona de trabajo, sin disolventes, trapos o gasolina.</li> <li>• No enchufe ni desenchufe cables de alimentación ni apague ni encienda las luces en el área de pulverización.</li> <li>• Conecte a tierra el equipo y los objetos conductores de la zona de trabajo. Vea las instrucciones de <b>Conexión a tierra</b>.</li> <li>• Si se aprecia la formación de electricidad estática durante el uso de este equipo, <b>deje de trabajar inmediatamente</b>. No utilice el sistema hasta haber identificado y corregido el problema.</li> <li>• Guarde un extintor de incendios en la zona de trabajo.</li> </ul>
	<b>PELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA</b> <p>Una conexión a tierra, montaje o utilización incorrectos del sistema puede causar descargas eléctricas.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Apague y desconecte la alimentación eléctrica antes de desconectar el equipo.</li> <li>• Utilice únicamente tomas eléctricas conectadas a tierra.</li> <li>• Utilice únicamente cables de extensión de 3 hilos.</li> <li>• Compruebe que los terminales de conexión a tierra del pulverizador y de los cables de extensión están intactas.</li> <li>• No expone a la lluvia.. Guárdelo en un recinto cerrado.</li> </ul>
 	<b>PELIGRO DE INYECCIÓN A TRAVÉS DE LA PIEL</b> <p>El fluido a alta presión procedente de la pistola, fugas de la manguera o componentes rotos penetrarán en la piel. La inyección del líquido puede tener la apariencia de un simple corte, pero se trata de una herida grave que puede conducir a la amputación. <b>Consiga inmediatamente tratamiento quirúrgico</b>.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• No apunte nunca la pistola hacia alguien o alguna parte del cuerpo.</li> <li>• No coloque la mano sobre la boquilla de pulverización.</li> <li>• No intente bloquear ni desviar posibles fugas con la mano, el cuerpo, los guantes o con un trapo.</li> <li>• No pulverice sin el portaboquillas y el seguro del gatillo.</li> <li>• Enganche el seguro del gatillo cuando no esté pulverizando.</li> <li>• Siga el <b>Procedimiento de descompresión</b> de este manual, cuando deje de pulverizar y antes de limpiar, revisar o reparar el equipo.</li> </ul>

<b>ADVERTENCIAS</b>	
	<p><b>PELIGROS DEBIDOS A LA UTILIZACIÓN INCORRECTA DEL EQUIPO</b></p> <p>El uso incorrecto puede causar la muerte o heridas graves.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• No exceda la presión máxima de trabajo o la temperatura del componente con menor valor nominal del sistema. Consulte la sección <b>Características técnicas</b> de todos los manuales del equipo.</li> <li>• Utilice líquidos y disolventes compatibles con las piezas húmedas del equipo. Consulte las <b>Características técnicas</b> en todos los manuales que acompañan al equipo. Para obtener información completa sobre su material, pida la MSDS al distribuidor o al minorista.</li> <li>• Revise el equipo a diario. Repare o cambie inmediatamente las piezas desgastadas o deterioradas únicamente con piezas de repuesto genuinas de ASM.</li> <li>• No altere ni modifique el equipo.</li> <li>• Utilice el equipo únicamente para el fin para el que ha sido destinado. Si desea información, póngase en contacto con su distribuidor ASM.</li> <li>• Desvíe las mangueras de zonas de tráfico intenso, de curvas pronunciadas, de piezas móviles y superficies calientes.</li> <li>• No retuerza ni doble las mangueras, ni las utilice para arrastrar el equipo.</li> <li>• Respete todas las normas relativas a la seguridad.</li> <li>• Mantenga a los niños y a los animales lejos de la zona de trabajo.</li> <li>• No utilice el equipo si está cansado o bajo los efectos de medicamentos o del alcohol.</li> </ul>
	<p><b>PELIGRO DE PIEZAS DE ALUMINIO A PRESIÓN</b></p> <p>No utilice 1,1,1 tricloroetano, cloruro de metileno y otros disolventes de hidrocarburos halogenados o productos que contengan dichos disolventes con equipos de aluminio presurizados. Esas sustancias podrían provocar peligrosas reacciones químicas y ruptura del equipo, y causar la muerte, lesiones graves y daños materiales.</p>
	<p><b>PELIGRO DE VAPORES O LÍQUIDOS TÓXICOS</b></p> <p>Los líquidos o los vapores tóxicos pueden provocar serios daños o incluso la muerte si entran en contacto con los ojos o la piel, se inhalan o se ingieren.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Lea la Hoja de datos de seguridad del material (MSDS) para conocer los peligros específicos de los líquidos que esté utilizando.</li> <li>• Guarde los fluidos peligrosos en un envase adecuado que haya sido aprobado. Proceda a su evacuación siguiendo las directrices pertinentes.</li> </ul>
	<p><b>EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL</b></p> <p>Debe utilizar equipo de protección adecuado cuando trabaje, revise o esté en la zona de funcionamiento del equipo, con el fin de protegerse contra la posibilidad de lesionarse gravemente, incluyendo lesiones oculares, la inhalación de vapores tóxicos, quemaduras o la pérdida auditiva. Este equipo incluye, pero no está limitado a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gafas de protección</li> <li>• Ropas protectoras y un respirador, tal como recomiendan los fabricantes del fluido y del disolvente</li> <li>• Guantes</li> <li>• Protección auditiva</li> </ul>

# Pericoli

Quelle che seguono sono avvertenze generali correlate all'impostazione, l'utilizzo, la messa a terra, la manutenzione e la riparazione di quest'apparecchiatura. Si possono trovare avvertenze aggiuntive e più specifiche nel testo di questo manuale laddove applicabili. I simboli contenuti nel testo di questo manuale fanno riferimento alle avvertenze generali. Quando questi simboli compaiono all'interno del manuale, fare riferimento a queste pagine per una descrizione del pericolo specifico.

 <b>PERICOLI</b>	
	<p><b>PERICOLO DI INCENDI ED ESPLOSIONI</b></p> <p>Vapori infiammabili, come il vapore del solvente e delle vernici, nell'area di lavoro possono prendere fuoco o esplodere. Per aiutare a prevenire incendi ed esplosioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Utilizzare i macchinari sono in aree ben ventilate.</li> <li>• Eliminare tutte le fonti di incendio, come le fiamme pilota, le sigarette, le lampade elettriche portatili e le coperture in plastica (pericolo di archi statici).</li> <li>• Lo spruzzatore genera scintille. Quando del liquido infiammabile viene utilizzato dentro o accanto allo spruzzatore oppure viene utilizzato per il lavaggio o la pulizia, tenere lo spruzzatore ad almeno 6 m (20 piedi) di distanza dai vapori esplosivi.</li> <li>• Mantenere l'area di lavoro libera da materiali di scarto inclusi solventi, stracci e petrolio.</li> <li>• Non collegare o scollegare i cavi di alimentazione né accendere o spegnere gli interruttori delle luci in presenza di fumi infiammabili.</li> <li>• Collegare a terra le apparecchiature e gli oggetti conduttori nell'area di lavoro. Fare riferimento a <b>Messa a terra</b>.</li> <li>• Se vi sono scariche statiche o se si rileva una scossa <b>arrestare immediatamente l'operazione</b>. Non utilizzare questa apparecchiatura fin quando il problema non è stato identificato e corretto.</li> <li>• Tenere un estintore nell'area di lavoro.</li> </ul>
	<p><b>PERICOLO DI SCOSSE ELETTRICHE</b></p> <p>Il collegamento a terra non corretto, un'inizializzazione o un uso improprio del sistema può causare una scossa elettrica.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Disattivare e arrestare il cavo di alimentazione prima di eseguire la manutenzione dell'attrezzatura.</li> <li>• Utilizzare solo uscite elettriche con messa a terra.</li> <li>• Utilizzare solo cavi di prolunga a tre fili.</li> <li>• Accertarsi che le prolunghe con messa a terra siano integre sullo spruzzatore e sui cavi di estensione.</li> <li>• Non esporre alla pioggia. Conservare al chiuso.</li> </ul>
	<p><b>PERICOLO DI INIEZIONE NELLA PELLE</b></p> <p>Fluido ad alta pressione dalla pistola, perdite nei flessibili o componenti rotti possono lesionare la pelle. Può sembrare un semplice taglio, ma in realtà è una grave lesione che può portare a un'amputazione.</p> <p><b>Richiedere intervento chirurgico immediato.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Non puntare mai la pistola verso qualcuno o su una parte del corpo.</li> <li>• Non poggiare la mano o le dita sull'ugello dello spruzzatore.</li> <li>• Non interrompere o deviare perdite con la mano, col corpo, con i guanti o uno straccio.</li> <li>• Non spruzzare senza protezione dell'ugello e protezione del grilletto installate.</li> <li>• Innescare sempre il gancio di sicurezza quando non si spruzza.</li> <li>• Seguire la <b>Procedura di decompressione</b> in questo manuale quando si smette di spruzzare e prima di pulire, eseguire interventi di manutenzione o di riparazione dell'attrezzatura.</li> </ul>

	<h2>PERICOLI</h2>
	<p><b>PERICOLO DA USO IMPROPRI DELL'APPARECCHIATURA</b></p> <p>Un utilizzo improprio può provocare gravi lesioni o addirittura la morte.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Non eccedere la massima pressione d'esercizio o temperatura del componente con la specifica minima. Fare riferimento ai <b>Dati tecnici</b> di tutti manuali delle attrezzature.</li> <li>• Utilizzare i fluidi e i solventi compatibili con le parti dell'attrezzatura a contatto con tali prodotti. Fare riferimento ai <b>Dati tecnici</b> di tutti i manuali delle attrezzature. Per informazioni complete sul materiale, richiedere l'MSDS al distributore o dal rivenditore.</li> <li>• Verificare l'attrezzatura quotidianamente. Riparare o sostituire immediatamente le parti usurate o danneggiate solo con parti originali ASM.</li> <li>• Non alterare o modificare l'attrezzatura.</li> <li>• Utilizzare l'apparecchiatura solo per gli scopi previsti. Per informazioni, contattare il distributore ASM.</li> <li>• Disporre i flessibili e i cavi lontano da aree trafficate, spigoli vivi, parti in movimento e superfici calde.</li> <li>• Non attorcigliare né piegare eccessivamente i flessibili o utilizzare i flessibili per tirare l'attrezzatura.</li> <li>• Seguire tutte le normative sulla sicurezza applicabili.</li> <li>• Tenere bambini e animali lontano dall'area di lavoro.</li> <li>• Non mettere in funzione l'unità quando si è affaticati o sotto l'influenza di droghe o di alcol.</li> </ul>
	<p><b>PERICOLO DA PARTI IN ALLUMINIO PRESSURIZZATE</b></p> <p>Nelle attrezzature in alluminio pressurizzate non utilizzare mai 1,1,1-tricloroetano, cloruro di metilene, altri solventi a base di idrocarburi alogenati o fluidi contenenti tali solventi. L'uso di tali sostanze può causare serie reazioni chimiche e danni all'attrezzatura e può provocare la morte, gravi lesioni e danni materiali.</p>
	<p><b>PERICOLO DI FUMI O FLUIDI TOSSICI</b></p> <p>Fluidi o fumi tossici possono causare lesioni gravi o mortali se spruzzati negli occhi o sulla pelle, inalati o ingeriti.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Leggere il foglio dati sulla sicurezza del materiale (MSDS) per documentarsi sui pericoli specifici dei fluidi utilizzati.</li> <li>• Conservare i fluidi pericolosi in contenitori di tipo approvato e smaltire i fluidi secondo le indicazioni applicabili.</li> </ul>
	<p><b>ATTREZZATURA DI PROTEZIONE PERSONALE</b></p> <p>Indossare una protezione adeguata durante il funzionamento, la manutenzione o quando si è in area di lavoro del macchinario per proteggersi dal pericolo di lesioni gravi: lesioni agli occhi; inalazione di fumi tossici, ustioni e perdita dell'udito. L'apparecchiatura di protezione include ma non è limitata a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Occhiali protettivi</li> <li>• Indumenti e un respiratore come raccomandato dal produttore del fluido e del solvente</li> <li>• Guanti</li> <li>• Protezione auricolare</li> </ul>

# Advertências

Seguem-se advertências gerais relativamente à instalação, utilização, ligação à terra, manutenção e reparação deste equipamento. Existem também advertências mais específicas, que podem ser encontradas ao longo deste manual, onde aplicáveis. Os símbolos apresentados ao longo do manual referem-se a estas advertências gerais. Quando os símbolos surgirem no manual, consulte estas páginas para obter uma descrição sobre o perigo específico.

ADVERTÊNCIAS	
   	<p><b>PERIGO DE INCÊNDIO E EXPLOSÃO</b></p> <p>Os vapores inflamáveis na área de trabalho, tais como os provenientes de solventes e tintas, podem inflamar-se ou explodir. Para ajudar a evitar incêndios e explosões:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Utilize o equipamento apenas em áreas bem ventiladas.</li> <li>• Elimine todas as fontes de ignição, como, por exemplo, luzes piloto, cigarros, luzes eléctricas portáteis e plásticos de protecção (potencial arco estático).</li> <li>• O equipamento gera faíscas. Ao lidar com líquidos inflamáveis, quer na aplicação ou junto da área da mesma, quer para circular no equipamento ou para o limpar, este deve ser colocado a uma distância de pelo menos 6 m (20 pés) de vapores explosivos.</li> <li>• Mantenha a área de trabalho sem detritos, incluindo solvente, panos e gasolina.</li> <li>• Não ligue nem desligue cabos de alimentação ou interruptores, na presença de vapores inflamáveis.</li> <li>• Ligue o equipamento e os objectos condutores presentes na área de trabalho à terra. Consulte as instruções de <b>Ligaçao à terra</b>.</li> <li>• Se ocorrerem faíscas de estática ou se sentir um choque eléctrico, <b>interrompa a utilização imediatamente</b>. Não utilize o equipamento até identificar e eliminar o problema.</li> <li>• Tenha sempre um extintor na área de trabalho.</li> </ul>
	<p><b>PERIGO DE CHOQUE ELÉCTRICO</b></p> <p>Se os procedimentos de ligação à terra, instalação ou utilização do sistema não forem os adequados, poderão ocorrer choques eléctricos.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Desligue o cabo de alimentação antes de efectuar procedimentos de manutenção no equipamento.</li> <li>• Utilize unicamente tomadas eléctricas ligadas à terra.</li> <li>• Utilize unicamente extensões trifilares.</li> <li>• Certifique-se de que os pinos de ligação à terra estão intactos no equipamento e nas extensões.</li> <li>• Não exponha o equipamento à chuva. Mantenha-o abrigado.</li> </ul>
 	<p><b>PERIGO DE INJECÇÃO ATRAVÉS DA PELE</b></p> <p>O produto a alta pressão proveniente da pistola, fugas nos tubos flexíveis ou componentes danificados poderá provocar lesões na pele. As lesões podem ter o aspecto de um simples corte, porém, constituem ferimentos graves capazes de conduzir à amputação. <b>Obtenha tratamento médico imediatamente</b>.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Não aponte a pistola a ninguém nem a nenhuma parte do corpo.</li> <li>• Não coloque as mãos sobre o bico.</li> <li>• Não tente interromper ou desviar fugas com a mão, o corpo, uma luva ou um pano.</li> <li>• Não comece a pintar sem que o protector do bico e o dispositivo de segurança do gatilho estejam instalados.</li> <li>• Engate o dispositivo de segurança do gatilho quando não estiver a pintar.</li> <li>• Siga o <b>Procedimento de Descompressão</b> neste manual, quando parar de pintar e antes de dar início aos procedimentos de limpeza, verificação ou manutenção.</li> </ul>

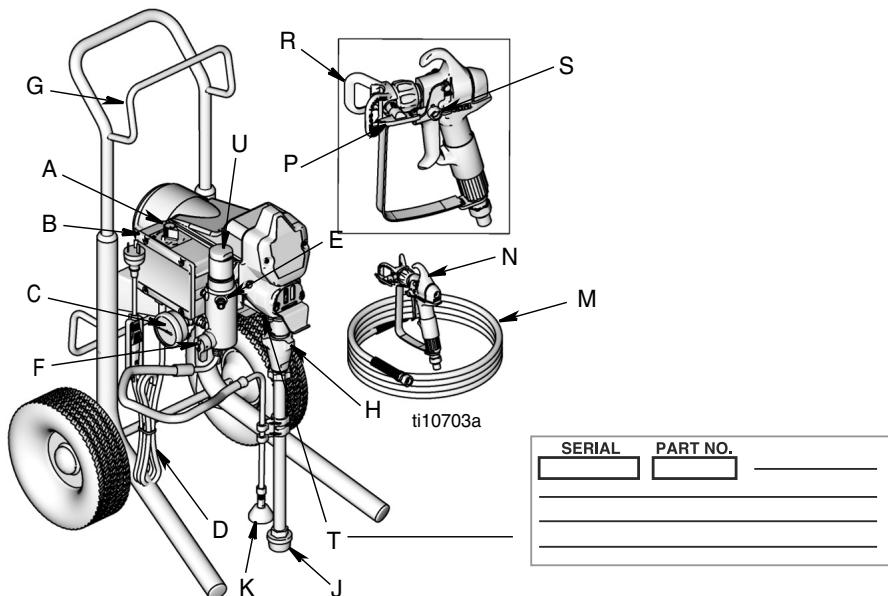
<b>ADVERTÊNCIAS</b>	
	<p><b>PERIGOS DE MÁ UTILIZAÇÃO DO EQUIPAMENTO</b></p> <p>A utilização incorrecta do equipamento poderá resultar em ferimentos graves ou morte.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Não exceda a pressão de trabalho máxima nem o nível de temperatura do componente do sistema de valor mais baixo. Consulte a <b>Ficha Técnica</b> em todos os manuais do equipamento.</li> <li>• Utilize produtos e solventes compatíveis com as partes do equipamento em contacto com o produto. Consulte a <b>Ficha Técnica</b> em todos os manuais do equipamento. Para obter informações completas relativas ao material que utiliza, solicite a folha de dados de segurança do material ao distribuidor ou ao revendedor do líquido.</li> <li>• Verifique diariamente o equipamento. As peças danificadas ou com desgaste devem ser imediatamente reparadas ou substituídas exclusivamente por peças genuínas da ASM.</li> <li>• Não altere nem modifique este equipamento.</li> <li>• Utilize o equipamento apenas para o fim a que se destina. Solicite informações ao seu distribuidor ASM.</li> <li>• Afaste os tubos flexíveis e cabos de áreas com movimento, pontas afiadas, peças em movimento e superfícies quentes.</li> <li>• Não dê nós nem dobre os tubos flexíveis, nem os utilize para puxar o equipamento.</li> <li>• Cumpra todas as normas de segurança aplicáveis.</li> <li>• Mantenha crianças e animais afastados da área de trabalho.</li> <li>• Não utilize a unidade se estiver cansado ou sob a influência de drogas ou de álcool.</li> </ul>
	<p><b>PERIGO DE PEÇAS DE ALUMÍNIO PRESSURIZADO</b></p> <p>Não utilize 1,1,1-tricloroetano, cloreto de metileno, outros solventes de hidrocarboneto halogenado ou produtos que contenham os solventes referidos em equipamento de alumínio pressurizado. A utilização dos produtos referidos pode provocar reacções químicas violentas e avaria do equipamento e resultar em morte, lesões graves e danos materiais.</p>
	<p><b>PERIGOS EMERGENTES DE PRODUTOS OU VAPORES TÓXICOS</b></p> <p>Os produtos ou vapores tóxicos podem provocar lesões graves ou morte se entrarem em contacto com os olhos e a pele, ou se forem inalados ou engolidos.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Leia a folha de dados de segurança do material (MSDS) para ter conhecimento dos perigos específicos dos produtos que estiver a utilizar.</li> <li>• Armazene os produtos perigosos em recipientes aprovados e elimine-os em conformidade com as directrizes aplicáveis.</li> </ul>
	<p><b>EQUIPAMENTO DE PROTECÇÃO PESSOAL</b></p> <p>Deve usar equipamento de protecção adequado quando utilizar e efectuar procedimentos de manutenção no equipamento, ou quando se encontrar na área de funcionamento do mesmo. O equipamento de protecção protege-o de lesões graves, tais como lesões oculares, inalação de vapores tóxicos, queimaduras e perda de audição. O equipamento protector inclui o seguinte, apesar de não se limitar a tal:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Protecção para os olhos</li> <li>• Vestuário protector e máscara, como recomendado pelo fabricante do produto e solvente</li> <li>• Luvas</li> <li>• Protecção para os ouvidos</li> </ul>

# Waarschuwingen

Hieronder staan algemene waarschuwingen die te maken hebben met de installatie, gebruik, aarding, onderhoud en reparatie van deze apparatuur. Daarnaast zijn er meer specifieke waarschuwingen te vinden in de lopende tekst van deze handleiding, waar van toepassing. De symbolen in de lopende tekst van de handleiding verwijzen naar deze algemene waarschuwingen. Als deze symbolen in de gehele handleiding voorkomen, zie dan deze pagina's voor een omschrijving van het specifieke gevaar.

	<b>WAARSCHUWINGEN</b>
   	<b>BRAND- EN EXPLOSIEGEVAAR</b> <p>Brandbare dampen in het werkgebied zoals die van oplosmiddelen en verf kunnen ontbranden of exploderen. Voorkom brand en explosies o.a. als volgt:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Gebruik de apparatuur alleen in goed geventileerde ruimtes.</li> <li>Zorg dat er geen ontstekingsbronnen zijn, zoals waakvlammen, sigaretten, draagbare elektrische lampen en kunststof druppelvangers (deze kunnen statische vonkoverslag geven).</li> <li>Het sputtapparaat genereert vonken. Wanneer u brandbaar materiaal gebruikt in of bij het sputtapparaat of om het apparaat door te spoelen of te reinigen, houd dan het sputtapparaat op minimaal 6 meter (20 voet) afstand van brandbare dampen.</li> <li>Houd de werkruimte vrij van afval, ook verdunning, poetslappen en benzine.</li> <li>Haal geen stekkers uit stopcontacten, steek geen stekkers in stopcontacten en doe de verlichting niet aan of uit met de schakelaars als er brandbare dampen aanwezig zijn.</li> <li>Aard de apparatuur en alle elektrisch geleidende voorwerpen en apparaten in het werkgebied. Zie de <b>Aardingsvoorschriften</b>.</li> <li>Als u merkt dat er sprake is van enige statische elektriciteit of u een schok voelt, <b>stop dan onmiddellijk met werken</b>. Gebruik het systeem pas weer als u de oorzaak van het probleem kent en het probleem verholpen is.</li> <li>Zorg dat er altijd een brandblusapparaat op de werkplek is.</li> </ul>
	<b>GEVAAR VOOR ELEKTRISCHE SCHOKKEN</b> <p>Slechte aarding, onjuiste installatie of onjuist gebruik van het systeem kan elektrische schokken veroorzaken.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Zet het toestel uit via de hoofdschakelaar en haal de stekker uit het stopcontact voordat u onderhoud gaat plegen aan de apparatuur.</li> <li>Alleen geaarde stopcontacten gebruiken.</li> <li>Alleen 3-draads verlengkabels gebruiken.</li> <li>Zorg ervoor dat de aardingspennen op het sputtapparaat en verlengkabels intact zijn.</li> <li>Niet blootstellen aan regen. Binnen opslaan.</li> </ul>
 	<b>GEVAAR VOOR INJECTIE DOOR DE HUID</b> <p>Vloeistof dat onder hoge druk uit pistool, uit lekkende slangen of uit beschadigde onderdelen komt, dringt door de huid naar binnen in het lichaam. Dit kan eruit zien als een gewone snijwond, maar er is sprake van ernstig letsel. <b>Onmiddellijk laten behandelen door een arts</b>.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Het pistool nooit op iemand of op enig lichaamsdeel richten.</li> <li>De hand nooit op de spuittip plaatsten.</li> <li>Nooit proberen lekkages te stoppen met uw handen, het lichaam, handschoenen of een doek.</li> <li>Niet spuiten als de tipbeveiliging en veiligheidspal van de trekker niet zijn aangebracht.</li> <li>Vergrendel de veiligheidspal van de trekker altijd wanneer u niet sputt.</li> <li>Volg altijd de <b>Drukontlastingsprocedure</b> in deze handleiding wanneer u ophoudt met sputten, vóór reiniging, controle, of onderhoud aan de apparatuur.</li> </ul>

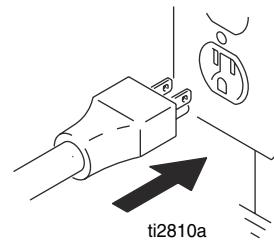
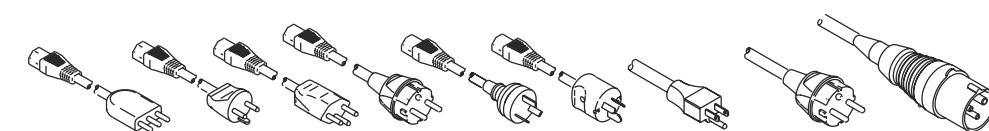
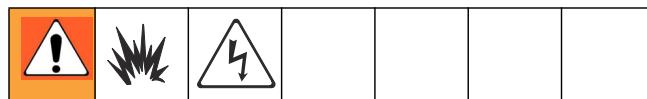
 <h2 style="text-align: center;">WAARSCHUWINGEN</h2>	
	<p><b>GEVAREN BIJ VERKEERD GEBRUIK VAN DE APPARATUUR</b></p> <p>Verkeerd gebruik kan leiden tot dodelijk of ernstig letsel.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• De maximum werkdruk en maximum bedrijfstemperatuur van het zwakste onderdeel in uw systeem niet overschrijden. Zie de <b>Technische gegevens</b> van alle handleidingen.</li> <li>• Gebruik alleen materialen en oplosmiddelen die met de bevochtigde onderdelen van de apparatuur in aanraking komen niet chemisch kunnen aantasten. Raadpleeg hiervoor de <b>Technische Gegevens</b> in alle handleidingen van de apparatuur. Vraag de leverancier of de verkoper van het materiaal om het materiaalveiligheidsblad (MSDS) voor alle informatie over het materiaal dat u gebruikt.</li> <li>• Controleer de apparatuur dagelijks. Repareer of vervang versleten of beschadigde onderdelen onmiddellijk; vervang ze alleen door originele ASM-reserveonderdelen.</li> <li>• Geen veranderingen of wijzigingen in de apparatuur aanbrengen.</li> <li>• De apparatuur alleen voor het beoogde doel gebruiken. Neem contact op met uw ASM-leverancier voor meer informatie.</li> <li>• Houd slangen en kabels uit de buurt van plaatsen waar gereden wordt, scherpe randen, bewegende onderdelen en hete oppervlakken.</li> <li>• Zorg dat er geen kink in slangen komt, buig ze niet te ver door en trek het apparaat nooit vooruit aan de slang.</li> <li>• Houdt u aan alle geldende veiligheidsvoorschriften.</li> <li>• Houd kinderen en dieren weg van het werkgebied.</li> <li>• Het systeem niet bedienen als u moe bent of onder invloed van alcohol of geneesmiddelen.</li> </ul>
	<p><b>GEVAREN VAN ALUMINIUM ONDERDELEN ONDER DRUK</b></p> <p>Gebruik in aluminium apparatuur onder druk geen 1,1,1-trichloorethaan, methyleenchloride, andere halogenkoolwaterstof-oplosmiddelen of vloeistoffen die dergelijke oplosmiddelen bevatten. Gebruik van dergelijke stoffen kan leiden tot een chemische reactie waardoor de apparatuur kan barsten wat kan resulteren in dodelijk of ernstig letsel en beschadiging van eigendommen.</p>
	<p><b>GEVAAR VAN GIFTIG MATERIAAL EN GIFTIGE DAMPEN</b></p> <p>Giftige materialen of giftige dampen kunnen ernstig letsel of zelfs de dood veroorzaken, als deze in de ogen of op de huid spatten, ingeademd of ingeslikt worden.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Lees de MSDS-veiligheidsbladen zodat u de specifieke gevaren kent van de gebruikte materialen.</li> <li>• Bewaar gevaarlijk materiaal in goedgekeurde containers en voer ze af conform alle geldende richtlijnen.</li> </ul>
	<p><b>UITRUSTING VOOR PERSOONLIJKE BESCHERMING</b></p> <p>U moet geschikte beschermingsmiddelen dragen als u de apparatuur bedient, onderhoudt en als u in het werkgebied aanwezig is – dit om u mede te beschermen tegen ernstig letsel, zoals oogletsel, inademing van giftige dampen, brandwonden en gehoorverlies. Dergelijke apparatuur is o.a. (maar is hier niet tot beperkt):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Een veiligheidsbril</li> <li>• Kleding en een ademhalingsfilter, zoals aanbevolen door de fabrikant van de gebruikte vloeistoffen en oplosmiddelen</li> <li>• Handschoenen</li> <li>• Gehoorbescherming</li> </ul>

**Component Identification / Identification des composants / Identificación de los componentes /  
Identificazione dei componenti / Identificação dos Componentes / De onderdelen**


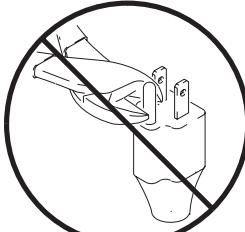
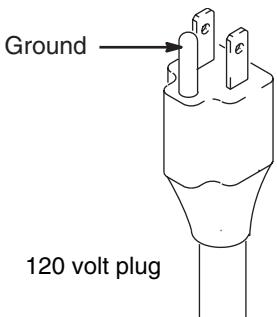
	English	Français	Español	Italiano	Português	Nederlands
A	Pressure Control	Régulation de pression	Control de la presión	Controllo della pressione	Regulador da pressão	Drukregeling
B	ON/OFF switch	Bouton MARCHE/ARRÊT	Interruptor de encendido/apagado	Interruttore ON/OFF	Interruptor de ligar/desligar	ON/OFF-schakelaar
C	Pressure Gauge (not on all models)	Manomètre (pas sur tous les modèles)	Manómetro (no se incluye en todos los modelos)	Manometro della pressione (non in tutti i modelli)	Manômetro (em alguns modelos)	Drukschakelaar (niet op alle modellen)
D	Power Cord	Cordon électrique	Cable de alimentación	Cavi di alimentazione	Cabo de alimentação	Voedingskabel
E	Fluid Outlet	Sortie produit	Salida de fluido	Uscita del fluido	Saída de líquido	Vloeistofuitlaat
F	Prime Valve	Vanne d'amorçage	Válvula de cebado	Valvola di adescamento	Válvula de segurança	Vulkraan
G	Cord Wrap	Support de cordon électrique	Soporte del cable	Avvolgitore	Dispositivo de enrolamento do cabo	Kabelhaspel
H	Pump	Pompe	Bomba	Pompa	Bomba	Pomp
J	Suction Hose	Flexible d'aspiration	Manguera de aspiración	Tubo di aspirazione	Tubo de sucção	Aanzuigslang
K	Drain Hose	Flexible de vidange	Manguera de drenaje	Tubo di scarico	Tubo flexível de escoamento	Afvoerslang
M	Fluid Hose	Flexible produit	Manguera de fluido	Flessibile del fluido	Tubo flexível de produto	Materiaalslang
N	Gun	Pistolet	Pistola	Pistola	Pistola	Pistool
P	Tip	Buse	Boquilla	Ugello	Bico	Tip
R	Guard	Garde	Portaboquillas	Protezione	Protector	Beschermkap
S	Trigger Safety Lock	Verrou de sécurité de la gâchette	Cierre de seguridad del gatillo	Dispositivo di sicurezza del grilletto	Dispositivo de segurança do gatilho	Veiligheidspal voor trekker
T	Serial Number ID Label	Étiquette d'identification avec numéro de série	Etiqueta de identificación del número de serie	Etichetta ID numero di serie	Etiqueta de identificação do número de série	Serienummerplaatje
U	Filter Cover	Capot du filtre	Tapa del filtro	Coperchio del filtro	Tampa do filtro	Filter dekking

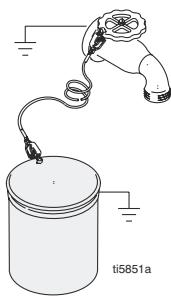
## Grounding / Mise à la terre / Conexión a tierra / Messa a terra / Ligação à terra ou à massa / Aarding

English	Français	Español	Italiano	Portugues	Nederlands
The sprayer must be grounded. Grounding reduces the risk of static and electric shock by providing an escape wire for the electrical current due to static build up or in the event of a short circuit.	Ce pulvérisateur doit être raccordé à la terre. La mise à la terre réduit les risques d'électricité statique et de décharge électrique grâce à un fil permettant au courant de s'échapper en cas d'accumulation d'électricité statique ou de court-circuit.	Este pulverizador debe estar conectado a tierra. La conexión a tierra reduce el riesgo de descargas eléctricas y estáticas al proporcionar un cable por donde puede escapar la corriente eléctrica debida a la acumulación estática o en caso de que haya un cortocircuito.	Lo spruzzatore deve essere collegato a terra. La messa a terra riduce il rischio di shock statico ed elettrico dovuto all'accumulo statico o a eventuali corti circuiti grazie a un filo di fuga per la corrente elettrica.	O equipamento tem que ter ligação à terra. A ligação à terra reduz o risco de choque eléctrico e electrostático, fornecendo um cabo de fuga para a corrente eléctrica gerada pela carga electrostática ou para ou em caso de curto-circuito.	Het sputtapparaat moet worden geaard. Aarding verlaagt de kans op statische en elektrische schokken omdat het een ontsnappingsdraad biedt voor de elektrische stroom die ontstaat als gevolg van statische elektriciteit en bij eventuele kortsleuteling.



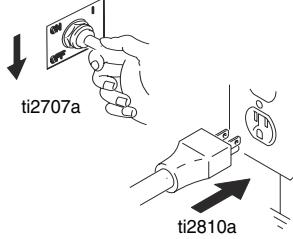
<ul style="list-style-type: none"> <li>The sprayer cord includes a grounding wire with an appropriate grounding contact.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>The plug must be plugged into an outlet that is properly installed and grounded in accordance with all local codes and ordinances.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Le cordon d'alimentation possède un fil de terre relié à un contact de mise à la terre approprié.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Cette fiche doit être enfichée dans une prise montée et reliée à la terre conformément à la réglementation locale.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>El cable del pulverizador incluye un hilo de conexión a tierra con el contacto de conexión a tierra adecuado.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>La clavija debe estar enchufada en una toma correctamente instalada y conectada a tierra de acuerdo con los códigos y decretos locales.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Il cavo dello spruzzatore include un filo di terra con un contatto di terra appropriato.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>La spina deve essere collegata a una uscita che sia correttamente installata e collegata a terra secondo tutte le ordinanze e norme locali.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>O cabo do equipamento inclui um cabo de ligação à terra com um pino adequado para tal.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>A ficha deve estar ligada a uma tomada eléctrica devidamente instalada e ligada à terra, de acordo com as normas e regulamentos locais.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>In de stroomkabel van het sputtapparaat zit een aardingsdraad met een bijbehorend aardingscontact.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>De stekker moet worden gestoken in een goed geïnstalleerd stopcontact dat is geaard conform alle ter plekke geldende regels en voorschriften.</li> </ul>

 ti4297a		 120 volt plug	
	<b>Power Requirements</b>	<b>Extension Cords</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Do not modify plug! If it will not fit in outlet, have grounded outlet installed by a qualified electrician. Do not use an adapter.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>100-120V units require 100-120 VAC, 50/60 Hz, 15A, 1 phase.</li> <li>230V units require 230 VAC, 50/60 HZ, 7.5A, 1 phase.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Use an extension cord with an undamaged ground contact.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>If an extension cord is necessary, use a 3-wire, 12 AWG (2.5 mm<sup>2</sup>) minimum.</li> </ul>
	<b>Spécification électrique</b>	<b>Rallonges</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Ne pas modifier le connecteur! S'il ne rentre pas dans la prise, faire installer une prise avec mise à la terre par un électricien qualifié. Ne pas utiliser d'adaptateur.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Les appareils de 100-120V fonctionnent en 100-120 VCA, 50/60 Hz, 15A, 1 phase.</li> <li>Les appareils de 230V fonctionnent en 230 VCA, 50/60 HZ, 7,5A, 1 phase.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Utiliser un cordon d'alimentation électrique muni d'un contact de mise à la terre en bon état.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Si une rallonge est nécessaire, utiliser un fil à 3 conducteurs, de 12 AWG (2,5 mm<sup>2</sup>) minimum.</li> </ul>
	<b>Requisitos eléctricos</b>	<b>Cables de extensión</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>¡No modifique la clavija suministrada! Si no encaja en la toma eléctrica, pida a un electricista cualificado que instale una toma de corriente conectada a tierra. No utilice un adaptador.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Las unidades de 100-120V requieren 100-120 VCA, 50/60 Hz, 15A, monofásico.</li> <li>Las unidades de 230V requieren 230 VCA, 50/60 HZ, 7,5A, monofásico.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Utilice un cable de extensión con un contacto en buen estado.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Si fuera necesario utilizar un cable de extensión, utilice un cable de 3 hilos, 12 AWG (2,5 mm<sup>2</sup>) como mínimo.</li> </ul>
	<b>Requisiti di alimentazione</b>	<b>Prolunghe</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Non modificare la spina. Se non si adatta all'uscita, far installare l'uscita collegata a terra da un tecnico qualificato. Non utilizzare adattatori.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Le unità da 100-120 V richiedono alimentazione da 100-120 V ca, 50/60 Hz, 15 A, monofase</li> <li>Le unità da 230 V richiedono alimentazione da 230 V ca, 50/60 Hz, 7,5 A, monofase.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Utilizzare una prolunga con un contatto di terra non danneggiato.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Se è necessaria la prolunga, utilizzare una prolunga tripolare da almeno 2,5 mm<sup>2</sup> (12 AWG).</li> </ul>
	<b>Requisitos de energia</b>	<b>Cabos de extensão</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Não altere a ficha! Se a ficha não encaixa na tomada, peça a um electricista qualificado que instale uma com ligação à terra. Não utilize um adaptador.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>As unidades de 100-120 V precisam de 100-120 VCA, 50/60 Hz, 15 A, 1 fase.</li> <li>As unidades de 230 V precisam de 230 VCA, 50/60 HZ, 7,5 A, 1 fase.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Utilize um cabo de extensão com um pino de ligação à terra em perfeitas condições.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Se for necessário um cabo de extensão, utilize um trifilar de 12 AWG (2,5 mm<sup>2</sup>), no mínimo.</li> </ul>
	<b>Voedingvereisten</b>	<b>Verlengsnoeren</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Geen veranderingen aanbrengen aan de stekker! Als hij niet in het stopcontact past, laat een bevoegd elektricien dan een geaard stopcontact aanleggen. Geen adapter gebruiken.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Voor 100-120V systemen moet 100-120 V/AC, 50/60 Hz, 15A, 1-fase worden gebruikt.</li> <li>Voor 230V systemen moet 230 V/AC, 50/60 HZ, 7,5A, 1-fase worden gebruikt.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Gebruik een verlengkabel met een onbeschadigd aardecontact.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Als er een verlengkabel nodig is, gebruik dan minimaal een 3-draads, 12 AWG (2,5 mm<sup>2</sup>) kabel.</li> </ul>

	 ti5850a	 ti5851a	 ti10307a
<b>Pails</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Solvent and oil-based fluids:</b> follow local code. Use only conductive metal pails, placed on a grounded surface such as concrete.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Do not place pail on a nonconductive surface such as paper or cardboard which interrupts grounding continuity.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Grounding a metal pail:</b> connect a ground wire to the pail by clamping one end to pail and other end to a true earth ground such as a water pipe.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>To maintain grounding continuity when flushing or relieving pressure:</b> hold metal part of spray gun firmly to side of a grounded metal pail. Then trigger gun.</li> </ul>
<b>Seaux</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Solvants et fluides à l'huile/à l'eau:</b> Respecter la réglementation locale. N'utiliser que des seaux métalliques conducteurs placés sur une surface reliée à la terre, sur du béton par exemple.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ne pas poser le seau sur une surface non conductrice telle que du papier ou du carton car cela aurait pour effet d'interrompre la continuité de la mise à la terre.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Mise à la terre du seau métallique:</b> brancher un fil de terre sur le seau en pinçant une extrémité sur le seau et l'autre sur une véritable terre, comme une conduite d'eau par exemple.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Pour maintenir la continuité de la mise à la terre pendant le rinçage ou la décompression:</b> appuyer une partie métallique du pistolet contre le côté d'un seau métallique relié à la terre, puis appuyer sur la gâchette du pistolet.</li> </ul>
<b>Bidones</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Disolvente y fluidos a base de aceite:</b> de acuerdo con las normas locales. Utilice sólo latas metálicas conductoras, colocadas sobre una superficie de tipo cemento.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>No coloque el bidón sobre una superficie no conductora, como papel o cartón, que pueda interrumpir la continuidad de la conexión a tierra.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Conexión a tierra del bidón metálico:</b> conecte un cable de conexión a tierra al bidón sujetando un extremo al bidón y el otro extremo a una tierra verdadera, por ej. una tubería de agua.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Para mantener la continuidad de la puesta a tierra durante la limpieza o la liberación de la presión:</b> sujeté firmemente una pieza metálica de la pistola de pulverización contra el borde de una lata metálica con conexión a tierra. Despues dispare la pistola.</li> </ul>
<b>Secchi</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Solvente e fluidi a base oleosa:</b> seguire le normative locali. Utilizzare esclusivamente secchi metallici conduttori posti su di una superficie collegata a terra, come il cemento.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Non poggiare il secchio su superfici non conduttrive, come carta o cartone, in quanto interrompono la continuità di messa a terra.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Collegamento a terra di un secchio di metallo:</b> collegare un filo di terra al secchio fissando un'estremità al secchio e l'altra a una messa a terra efficace come un tubo dell'acqua.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Per conservare la continuità di terra quando si lava o si scarica la pressione,</b> mantiene una parte metallica della pistola a spruzzo a contatto con il lato di un secchio metallico collegato a terra. Quindi premere il grilletto.</li> </ul>
<b>Baldes</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Solventes e produtos à base de óleo:</b> compre o regulamento local. Utilize apenas baldes metálicos condutores, colocados numa superfície com ligação à terra, como é o caso do cimento.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Não coloque o balde sobre uma superfície não condutora, como papel ou cartão, pois a continuidade da ligação à terra seria interrompida.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Ligaçāo à terra de um balde metálico:</b> ligue um fio terra ao balde, fixando uma extremidade ao balde e a outra a um objecto verdadeiramente ligado à terra, tal como a um cano de água.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Para manter a continuidade da ligação à terra durante a lavagem ou descompressão:</b> encoste a parte metálica da pistola de pintura firmemente a um balde metálico com ligação à terra. De seguida, accione a pistola.</li> </ul>
<b>Emmers</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Voor materialen op basis van oplosmiddel en op oliebasis:</b> conform de ter plekke geldende voorschriften. Alleen geleidende metalen emmers gebruiken; plaats ze op een geaarde ondergrond.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>De emmer niet op een niet-geleidende ondergrond plaatsen, zoals papier of karton, aangezien dan de continuïteit van de aarding wordt onderbroken.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Een metalen emmer aarden:</b> verbind een aardingsdraad aan de emmer door een uiteinde aan de emmer vast te klemmen en het andere aan een ware massa, bijvoorbeeld een waterbuis.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Om de goede continuïteit van de aarding te handhaven bij het doorspoelen of wanneer de druk wordt ontlast:</b> houd een metalen gedeelte van het sputerpistool stevig tegen de zijkant van een geaarde metalen emmer. Druk vervolgens de trekker van het pistool in.</li> </ul>

# Pressure Relief Procedure / Procédure de décompression / Procedimiento de descompresión / Procedura di decompressione / Procedimento de descompressão / Drukontlastingsprocedure

English	Français	Español	Italiano	Portugues	Nederlands
To reduce risk of injury from injection, follow this procedure whenever you are instructed to relieve pressure, stop spraying, service equipment or install or clean spray tip.	Pour réduire les risques de blessure par injection, observer cette procédure à chaque fois qu'il est demandé de relâcher la pression, d'arrêter la pulvérisation, d'entretenir le matériel ou de monter ou nettoyer une buse.	Para reducir el riesgo de lesiones causadas por la inyección de producto, siga este procedimiento siempre que se le indique que libere la presión, deje de pulverizar, inspeccione o revise el equipo o instale o limpie la boquilla de pulverización.	Per ridurre il rischio di lesioni dovute a iniezioni, seguire questa procedura quando viene indicato di scaricare la pressione, smettere di spruzzare, eseguire manutenzione sull'apparecchiatura o installare o pulire l'ugello di spruzzatura.	Para reduzir o risco de ferimentos causados por injeção, siga este procedimento sempre que lhe seja indicado para aliviar a pressão, parar de aplicar o produto, fazer a manutenção do equipamento e instalar ou limpar o bico.	Om het risico van letsel door injectie te verminderen moet u deze procedure steeds volgen als u de instructie krijgt om de druk te ontlasten, te stoppen met sputten, de apparatuur controleert of een servicebeurt geeft, of een sputtipp aanbrengt of reinigt.

 					
<p>1 Turn power <b>OFF</b> and unplug sprayer.</p> <p>1 <b>COUPER</b> l'alimentation électrique et débrancher le pulvérisateur.</p> <p>1 <b>Apague</b> la fuente de alimentación y desenchufe el pulverizador.</p> <p>1 <b>SPEGNERE</b> e scollegare lo spruzzatore.</p> <p>1 <b>DESLIGUE</b> a pistola e desligue o equipamento da tomada.</p> <p>1 Draai de stroomschakelaar op <b>OFF</b> en haal de stekker van het toestel uit het stopcontact.</p>			<p>2 Turn pressure to lowest setting. Trigger gun to relieve pressure. Turn prime valve down.</p> <p>2 Réduire la pression au plus bas. Actionner le pistolet pour relâcher la pression. Tourner la vanne d'amorçage vers le bas.</p> <p>2 Fije la presión en el valor más bajo. Dispare la pistola para liberar la presión. Coloque la válvula de cebado hacia abajo.</p> <p>2 Impostare la pressione sul valore più basso. Premere il grilletto per scaricare la pressione. Abbassare la valvola di adescamento.</p> <p>2 Reduza a pressão para o valor mínimo. Accione a pistola para descomprimir. rode a válvula de segurança para baixo.</p> <p>2 Draai de druk op de laagste stand. Druk de trekker van het pistool in om de druk te ontlasten. Draai de inspuitkraan omlaag.</p>	<p>If you suspect spray tip or hose is completely clogged, or that pressure has not been fully relieved after following these steps, <b>VERY SLOWLY</b> loosen tip guard retaining nut or hose end coupling to relieve pressure gradually, then loosely completely. Now clear tip or hose obstruction.</p> <p>Si vous pensez que la buse de pulvérisation ou le flexible est complètement bouché ou que la pression n'a pas été complètement relâchée après ces opérations, desserrer <b>TRÈS LENTEMENT</b> l'écrou de fixation du garde-buse ou le raccord du flexible pour dépressuriser progressivement, puis le desserrer complètement. Déboucher maintenant la buse ou le flexible.</p> <p>Si se sospecha que la boquilla de pulverización o la manguera están obstruidas, o que no se ha liberado completamente la presión después de llevar a cabo estas operaciones, afloje <b>MUY LENTAMENTE</b> la tuerca de retención del portaboquillas o el acoplamiento del extremo de la manguera para liberar la presión gradualmente, y afloje después completamente. Limpie ahora la obstrucción de la boquilla o de la manguera.</p> <p>Se si sospetta che l'ugello o il tubo siano completamente ostruiti, o che la pressione non sia stata del tutto scaricata dopo aver seguito questi passi, allentare <b>MOLTO LENTAMENTE</b> il dado di ritenzione o il raccordo dell'estremità del tubo per scaricare gradualmente la pressione, poi allentare del tutto. Ora si può pulire l'ostruzione dell'ugello o del tubo.</p> <p>Se suspeitar que o bico ou o tubo flexível estão completamente obstruídos ou que a descompressão não foi totalmente feita depois de terem sido efectuados estes passos, desaperte <b>MUITO LENTAMENTE</b> a porca de retenção do protector do bico ou a do tubo flexível para efectuar gradualmente a descompressão. Depois, desaperte-a totalmente. De seguida, desobstrua o bico ou o tubo flexível.</p> <p>Als u vermoedt dat de sputtipp of de slang geheel verstopt is, of dat de druk niet volledig afgegebouwd is na het uitvoeren van deze stappen,draai dan <b>HEEL LANGZAAM</b> de bevestigingsmoer van de sputtipp, of de slang-koppeling iets los, en laat de druk geleidelijk ontsnappen. Draai de moer daarna pas geheel los. Verwijder dan de verstopping uit de tip of de slang.</p>	

## Setup / Installation / Puesta en marcha / Instalação / Opstellen

Throughout these instructions, Model 247533 is shown in all illustrations. Your sprayer model may look slightly different than pictured.

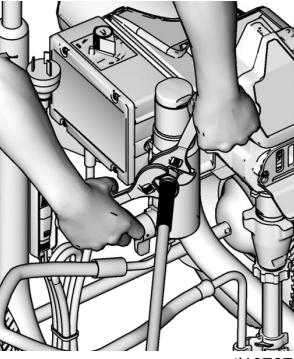
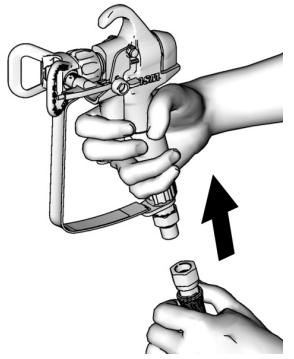
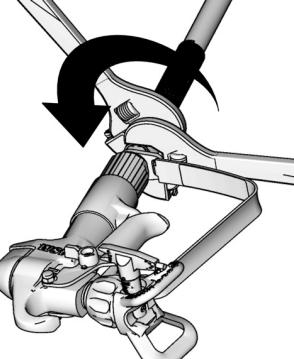
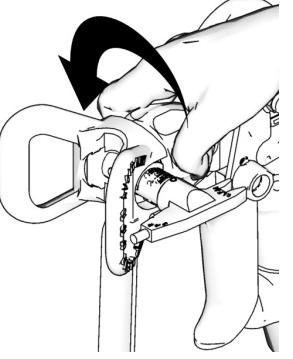
Dans cette notice d'instructions, toutes les illustrations représentent le modèle 247533. Votre pulvérisateur peut être légèrement différent de celui représenté.

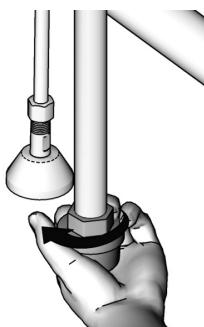
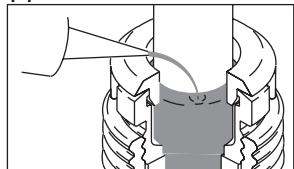
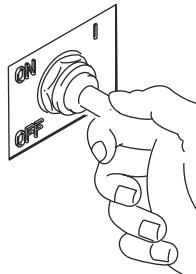
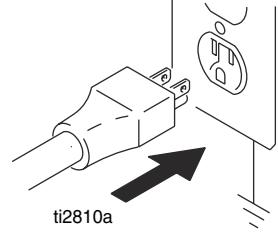
En todas las ilustraciones de estas instrucciones se muestra el modelo 247533. Su modelo de pulverizador podría tener un aspecto ligeramente diferente al de las ilustraciones.

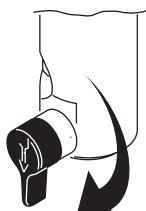
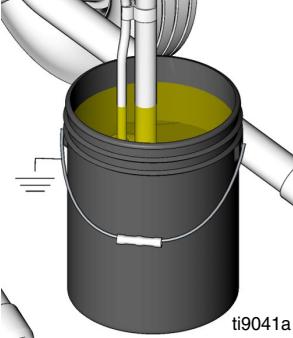
In queste istruzioni, in tutte le illustrazioni viene mostrato il modello 247533. Il modello di spruzzatore in vostro possesso potrebbe essere leggermente differente.

Nestas instruções, o Modelo 247533 é apresentado em todas as ilustrações. O modelo do seu equipamento pode parecer ligeiramente diferente do apresentado nas figuras.

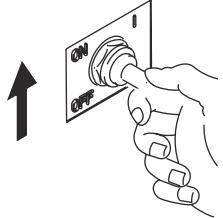
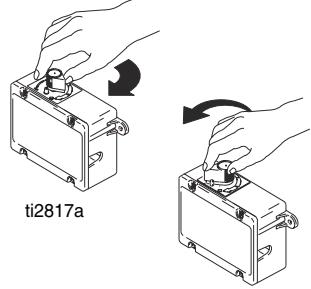
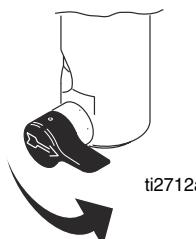
In alle illustraties in deze instructies wordt model 247533 afgebeeld. Uw sputtapparaat kan er enigszins anders uitzien dan het afgebeelde apparaat.

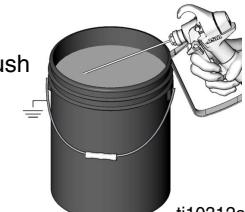
 ti10707a	 ti10309a	 ti10310a	 ti10311a
1 Connect ASM airless hose to sprayer. Tighten securely.	2 Connect other end of hose to gun.	3 Tighten securely.	4 Remove tip guard.
1 Brancher un flexible ASM type airless sur le pulvérisateur. Bien serrer.	2 Brancher l'autre extrémité du flexible sur le pistolet.	3 Bien serrer.	4 Retirer le garde-buse.
1 Conecte la manguera sin aire ASM al pulverizador. Apriete firmemente.	2 Conecte el otro extremo de la manguera a la pistola.	3 Apriete firmemente.	4 Retire la protección de la boquilla.
1 Collegare un flessibile airless ASM allo spruzzatore. Serrare fermamente.	2 Collegare l'altra estremità del flessibile alla pistola.	3 Serrare fermamente.	4 Rimuovere la protezione dell'ugello.
1 Ligue o tubo de alta pressão ASM ao equipamento. Aperte firmemente.	2 Ligue a outra extremidade da mangueira à pistola.	3 Aperte firmemente.	4 Retire o protector do bico.
1 Sluit de ASM-airless slang aan op het sputtoestel. Stevig aandraaien.	2 Sluit het andere uiteinde van de slang aan op het pistool	3 Vast aandraaien.	4 Verwijder de tipbescherming.

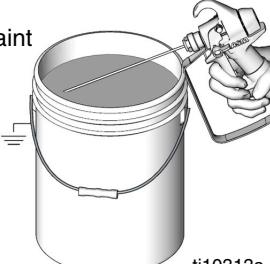
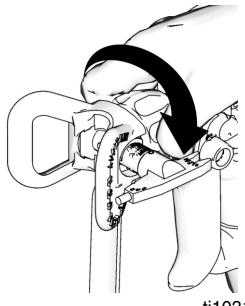
 ti10709a	<b>Approximate Fill Level</b> 	 ti2707a	 ti2810a
5 Check inlet strainer for clogs and debris.	6 Fill throat packing nut with ASM Packing Seal to prevent premature packing wear. Do this each time you spray.	7 Turn power OFF.	8 Plug power supply cord into a properly grounded electrical outlet.
5 Vérifier si la crêpine d'entrée est bouchée ou contient des impuretés.	6 Remplir l'écrou du presse-étoupe de liquide ASM Packing Seal pour empêcher une usure prématuée. Effectuer cette opération à chaque pulvérisation.	7 COUPER l'alimentation électrique.	8 Brancher le cordon d'alimentation sur une prise électrique correctement raccordée à la terre.
5 Revise el elemento filtrante de entrada en busca de obstrucciones o suciedad.	6 Llene la tuerca prensaestopas del cuello con ASM Packing Seal para evitar el desgaste prematuro de las empaquetaduras. Haga esto cada vez que utilice el pulverizador.	7 Apague el suministro de energía.	8 Enchufe el cable de alimentación eléctrica a una toma eléctrica con conexión a tierra.
5 Controllare il flessibile di ingresso da intasamenti e detriti.	6 Riempire il dado premiguarnizioni con ASM Packing Seal per prevenire l'usura prematura delle guarnizioni. Procedere come descritto ogni volta che si spruzza.	7 Spegnere.	8 Inserire il cavo di alimentazione in una presa elettrica correttamente collegata a terra.
5 Verifique se o filtro de entrada está obstruído ou tem resíduos.	6 Encha a porca de aperto dos empanques com ASM Packing Seal para evitar o desgaste prematuro do empanque. Efectue este procedimento sempre que utilizar o equipamento de pintura.	7 Desligue o equipamento (OFF).	8 Ligue o cabo de alimentação a uma tomada com protecção terra.
5 Controleer of de zeef verstopt of vervuild is.	6 Vul de halspakkingmoer met ASM Packing Seal om te voorkomen dat de pakking te snel slijt. Doe dit elke keer als u gaar sputten.	7 Draai de stroomschakelaar op OFF.	8 Steek de stekker van de stroomsnoer in een goed geaard stopcontact.

 ti2719a	 ti9041a
9 Turn prime valve down.	10 Place siphon tube set in grounded metal pail partially filled with flushing fluid. Attach ground wire to pail and to true earth ground. Do 1. - 5. of <b>Startup</b> , page 22 to flush out storage oil shipped in sprayer. Use water to flush water-base paint and mineral spirits to flush oil-base paint and storage oil.
9 Tourner la vanne d'amorçage vers le bas.	10 Plonger le tuyau de succion dans un seau métallique mis à la terre et rempli en partie de fluide de rinçage. Fixer le fil de terre sur le seau et sur une véritable terre. Effectuer les opérations 1. - 5. de la rubrique <b>Démarrage</b> , page 22 pour rincer le pulvérisateur de l'huile d'entreposage laissée à l'intérieur. Rincer à l'eau pour éliminer la peinture à base aqueuse et au white-spirit pour éliminer la peinture à l'huile et l'huile d'entreposage.
9 Gire la válvula de cebado hacia abajo.	10 Coloque el tubo de aspiración en un recipiente metálico parcialmente lleno con líquido de lavado. Sujete el cable de conexión a tierra a una tierra verdadera. Lleve a cabo los pasos 1. - 5. de la <b>Puesta en marcha</b> , page 22 para eliminar el aceite de almacenamiento enviado con el pulverizador. Utilice agua para eliminar las pinturas acuosas y alcoholes minerales para las pinturas a base de aceite y el aceite de almacenamiento.
9 Abbassare la valvola di adescamento.	10 Mettere il flessibile del sifone in un secchio metallico collegato a terra riempito per metà con fluido di lavaggio. Collegare un filo di terra al secchio e a una presa di terra efficace. Eseguire le operazioni 1.-5. di <b>avviamento</b> , page 22 per lavare l'olio di conservazione fornito in dotazione con lo spruzzatore. Utilizzare l'acqua per la vernice a base acquosa e l'acqua ragia minerale per la vernice a base oleosa e per l'olio di conservazione.
9 Rode a válvula de segurança para baixo.	10 Coloque o tubo de sucção dentro de um balde metálico com protecção terra parcialmente cheio com líquido de lavagem. Ligue o fio terra ao balde e à terra. Efectue os passos 1. a 5. do procedimento de <b>Colocação em serviço</b> , page 22 para eliminar o óleo utilizado para a armazenagem do equipamento. Utilize água para tintas à base de água e diluente para tintas à base de óleo e o óleo utilizado para a armazenagem.
9 Draai de inspuitkraan omlaag.	10 Plaats de sifonbuisset in een geaarde metalen bak die deels gevuld is met spoelvloeistof. Bevestig een massadraad aan de bak en aan een goede aarding. Voer stappen 1 t/m 5 van de <b>Startprocedure</b> , page 22 uit om de opslagolie uit te spoelen die tijdens de verzending in het sputtoestel zat. Spoel verf op waterbasis uit met water en verf op oliebasis en de opslagolie uit het systeem met thinner.

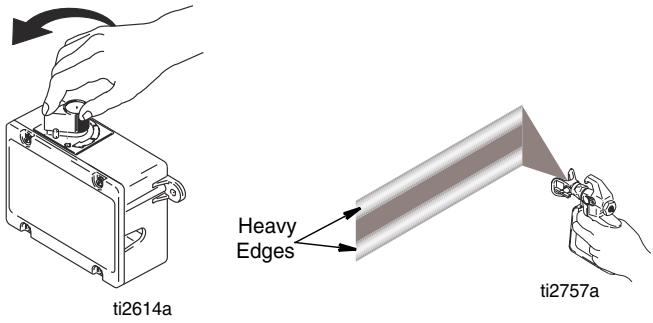
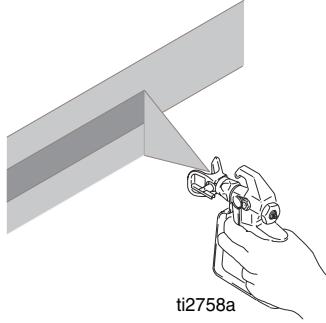
# Startup / Démarrage / Puesta en marcha / Avviamento / Colocação em serviço / Opstarten

  <span style="float: right;">ti2614a</span>		 <span style="float: right;">ti2706a</span>	 <span style="float: right;">ti2817a</span>	 <span style="float: right;">ti2712a</span>
1 Turn pressure control to lowest pressure.	2 Turn power <b>ON</b> .	3 Increase pressure to start motor and allow fluid to circulate through drain tube for 15 seconds; then turn pressure down.	4 Turn prime valve horizontal. Take spray gun trigger safety OFF.	
1 Réglér la régulation de pression au niveau le plus bas.	2 Mettre en <b>MARCHE</b> .	3 Augmenter la pression jusqu'à moitié pour que le moteur démarre et faire circuler le produit pendant 15 secondes dans le tuyau de vidange; réduire la pression.	4 Mettre la vanne d'amorçage en position horizontale. <b>DEVERROUILLER</b> la gâchette du pistolet.	
1 Ajuste el dispositivo de control de presión al valor más bajo.	2 <b>ENCIENDA</b> la fuente de alimentación.	3 Aumente 1/2 la presión para poner en marcha el motor y deje que el fluido circule por el tubo de drenaje durante 15 segundos; baje la presión.	4 Coloque la válvula de cebado en posición horizontal. Suelte el seguro del gatillo de la pistola de pulverización.	
1 Posizionare il controllo di pressione alla pressione più bassa.	2 <b>ACCENDERE</b> il motore.	3 Aumentare la pressione a 1/2 per avviare il motore e consentire al fluido di circolare attraverso il flessibile di drenaggio per 15 secondi; abbassare la pressione.	4 Posizionare la valvola di adescamento orizzontalmente. Disinserire la sicura del grilletto della pistola a spruzzo.	
1 Coloque o regulador da pressão no valor mais baixo.	2 <b>LIGUE</b> o equipamento.	3 Aumente a pressão em 1/2 para colocar o motor em funcionamento e permitir a circulação do líquido através do tubo de drenagem durante 15 segundos; reduza a pressão.	4 Rode a válvula de segurança para a posição horizontal. Retire o dispositivo de segurança do gatilho da pistola.	
1 Draai de drukregeling op de laagste druk.	2 Draai de stroomschakelaar op <b>ON</b> .	3 Verhoog de druk tot 1/2 om de motor te starten en het materiaal 15 seconden lang te laten circuleren door de afvoerbuis; draai de druk omlaag.	4 Draai de inspuitkraan in de horizontale stand. Zet de trekkerbeveiliging van het sputtpistool op OFF.	

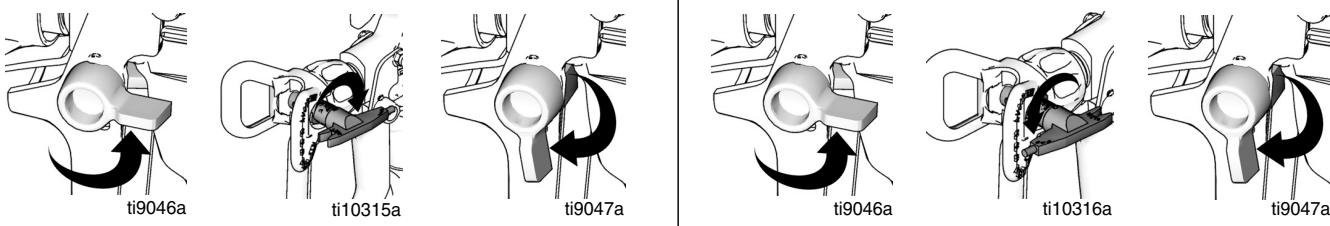
		 ti10307a		 ti9042a	 ti10312a
5	Hold gun against grounded metal flushing pail. Trigger gun and increase fluid pressure to 1/2. Flush 1 minute.	6	Inspect for leaks. Do not stop leaks with hand or a rag! If leaks occur, do Pressure Relief. Tighten fittings. Do <b>Startup</b> , 1. - 5, page 22. If no leaks, proceed to 7.	7	Place siphon tube in paint pail.
5	Appuyer le pistolet contre un seau de rinçage métallique mis à la terre. Actionner le pistolet et augmenter la pression du produit jusqu'à moitié. Rincer pendant 1 minute.	6	Contrôler l'étanchéité. Ne pas arrêter une fuite avec la main ou un chiffon! En cas de fuite, effectuer une Décompression. Resserrer les raccords. Répéter <b>Démarrage</b> , 1 - 5, page 22. En l'absence de fuite, passer à 7.	7	Mettre le tuyau de succion dans un seau de peinture.
5	Mantenga la pistola contra un recipiente metálico de lavado conectado a tierra. Dispare la pistola y aumente la presión de fluido a 1/2. Lave durante 1 minuto.	6	Inspeccione los racores en busca de fugas. ¡No detenga las fugas con la mano o con un trapo! Si hubiera fugas, lleve a cabo el Procedimiento de descompresión. Apriete los racores. Lleve a cabo el procedimiento de <b>Puesta en marcha</b> , 1. - 5, page 22. Si no hubiera fugas, proceda al paso 7.	7	Coloque el tubo de aspiración en la lata de pintura.
5	Tenere la pistola contro il secchio metallico di lavaggio collegato a terra. Attivare la pistola e aumentare la pressione del fluido a 1/2. Lavare per 1 minuto.	6	Verificare la presenza di perdite. Non interrompere le perdite con la mano o con uno straccio. Se sono presenti perdite, scaricare la pressione. Serrare i raccordi. Eseguire <b>l'avviamento</b> , passi 1.-5, page 22. Se non ci sono perdite, proseguire con il passo 7.	7	Collocare il flessibile del sifone nel secchio per la vernice.
5	Encoste a pistola a um balde de lavagem metálico com ligação terra. Accione a pistola e aumente a pressão do líquido para 1/2. Deixe o líquido circular durante 1 minuto.	6	Verifique se há fugas. Não impeça as fugas com a mão nem com um pano! Caso haja fugas, efectue a descompressão. Aperte os encaixes. Efectue os passos 1. a 5, page 22. do procedimento de <b>Colocação em serviço</b> . Caso não se verifiquem fugas, prossiga para o passo 7.	7	Coloque o tubo de sucção no balde de tinta.
5	Houd het pistool tegen de geaarde metalen spoelbak. Druk de trekker van het pistool in en verhoog langzaam de materiaaldruk tot 1/2. Spoel 1 minuut lang.	6	Kijk of er lekken zijn. Lekken niet met de hand of met een doek afstoppen! Als er sprake is van een lekken, voer dan de drukontlastingsprocedure uit. Draai de koppelingen vast. Herhaal <b>Starten</b> , 1. – 5, page 22. Als er geen lekken zijn, ga dan verder bij 7.	7	Plaats de sifonbuis in de verfemmer.

 ti10313a	 ti10314a		
<p>9 Move gun to paint pail and trigger for 20 seconds. Set gun safety ON.</p>	<p>10 Screw tip assembly onto gun. Tighten. For gun assembly instructions, see gun manual, 312363, 312364, 312365.</p>		
<p>9 Déplacer le pistolet vers le seau de peinture et presser la gâchette pendant 20 secondes. VER-ROUILLER le pistolet.</p>	<p>10 Visser la buse sur le pistolet. Serrer. Pour les instructions de montage du pistolet, voir le manuel du pistolet, 312363, 312364, 312365.</p>		
<p>9 Mueva la pistola al bidón de pintura y dispárela durante 20 segundos. Enganche el seguro del gatillo.</p>	<p>10 Enrosque el conjunto de la boquilla en la pistola y apriétela. Para obtener las instrucciones de montaje de la pistola, vea el manual de la pistola 312363, 312364, 312365.</p>		
<p>9 Spostare la pistola nel secchio della vernice e attivare per 20 secondi. Impostare la sicura della pistola su ON.</p>	<p>10 Avvitare il gruppo ugello sulla pistola. Serrare. Per le istruzioni sul gruppo pistola, vedere il manuale della pistola, 312363, 312364, 312365.</p>		
<p>9 Desloque a pistola para o balde de tinta e mantenha-a a funcionar durante 20 segundos. Accione o dispositivo de segurança da pistola.</p>	<p>10 Aparafuse a unidade do bico à pistola e aperte. Para obter instruções de montagem da pistola, consulte o manual da pistola, 312363, 312364, 312365.</p>		
<p>9 Breng het pistool over naar de verfemmer en druk de trekker nog 20 seconden in. Zet de veiligheidspal van het pistool op ON.</p>	<p>10 Schroef de complete tip op het pistool. Aandraaien. Zie pistoolhandleiding 312363, 312364, 312365 voor instructies over het assembleren van het pistool.</p>		

## Spraying / Pulvérisation / Pulverización / Spruzzatura / Pintar / Spuiten

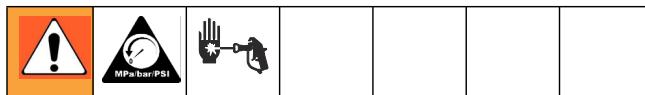
	
<p>1 Spray test pattern. Start with pressure turned to its lowest setting, then gradually increase pressure gradually until you achieve a consistent spray pattern without heavy edges. Use smaller tip size if pressure adjustment can not eliminate heavy edges.</p>	<p>2 Hold gun perpendicular, 10-12 in. from surface. Spray back and forth, overlapping by 50%. To prevent heavy spots, before pulling trigger, first move gun using a back and forth motion. When you stop spraying, after releasing trigger, continue to move gun back and forth for a few seconds.</p>
<p>1 Faire un essai de pulvérisation. Ajuster la pression pour supprimer les bords trop chargés. Prendre une buse de plus petit diamètre si le réglage de pression ne parvient pas à supprimer les bords trop chargés.</p>	<p>2 Tenir le pistolet perpendiculairement à la surface à peindre, à 10-12 in. Faire des mouvements de va-et-vient. Chevaucher de 50 %. Actionner le pistolet avant d'initier un mouvement et relâcher la gâchette une fois le mouvement terminé.</p>
<p>1 Pulverice la plantilla de prueba. Ajuste la presión para suprimir los extremos densos. Si no logra hacerlo, utilice una boquilla más pequeña.</p>	<p>2 Mantenga la pistola en posición perpendicular, a 10-12 pulg. de la superficie. Pulverice hacia adelante y hacia atrás. Superponga las pasadas en un 50%. Apriete el gatillo antes de mover la pistola y suéltelo después de moverla.</p>
<p>1 Spruzzare un getto di prova. Regolare la pressione per eliminare i bordi pesanti. Utilizzare un ugello di dimensioni più piccole se la regolazione della pressione non riesce a eliminare i bordi pesanti.</p>	<p>2 Tenere la pistola perpendicolare, a 10-12 cm dalla superficie. Spruzzare avanti e indietro. Sovrapporre del 50%. Azionare la pistola prima di usarla e rilasciarla dopo averla usata.</p>
<p>1 Pinte um leque de teste. Regule a pressão, para eliminar extremidades acentuadas. Utilize um tamanho de bico menor se a regulação da pressão não eliminar as extremidades acentuadas.</p>	<p>2 Segure a pistola na perpendicular, a uma distância de 25 a 30 cm da superfície. Pinte com um movimento para a frente e para trás. Sobreponha em 50%. Accione a pistola antes de iniciar o movimento e liberte o gatilho no final do movimento.</p>
<p>1 Spuit een testpatroon. Pas de druk aan om zware randen te voorkomen. Gebruik een kleiner formaat tip als de zware randen niet verdwijnen door aanpassing van de druk.</p>	<p>2 Houd het pistool loodrecht op 10-12 inch (20-25 cm) van het oppervlak. Spuit heen en weer. Zorg voor een overlapping van 50%. Druk de trekker van het pistool in voordat u gaat bewegen en laat de trekker los na de beweging.</p>

## Clearing Clog / Débouchage / Eliminación de las obstrucciones / Pulizia delle ostruzioni / Desobstrução / Verstopping verwijderen

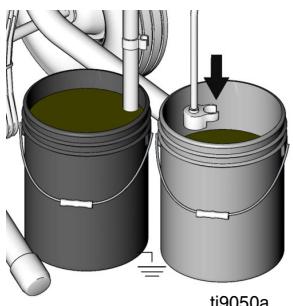
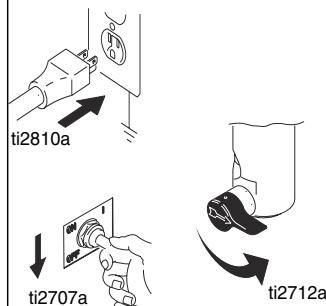
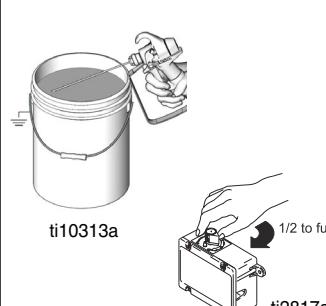
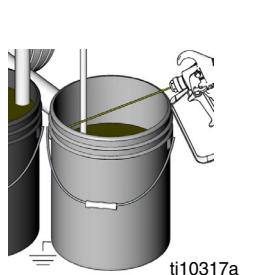


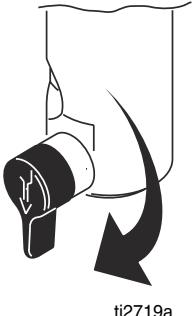
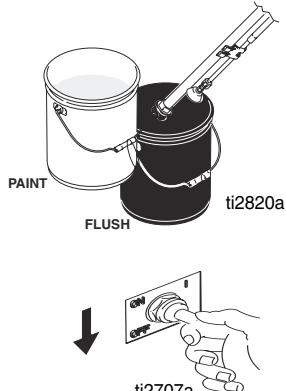
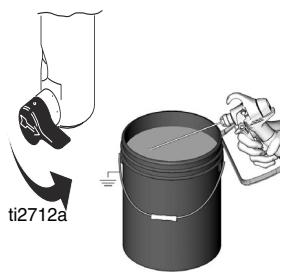
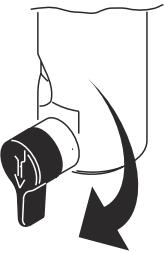
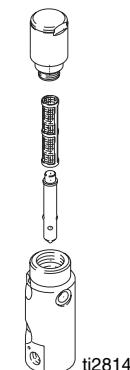
<p>1 a.) Release trigger, put safety ON. b.) Rotate SwitchTip. c.) Take safety OFF. d.) Trigger gun to clear clog. Never point gun at your hand or into a rag!</p> <p>1 a.) Relâcher la gâchette, la VERROUILLER. b.) Faire pivoter la buse SwitchTip. c.) DEVERROUILLER la gâchette. d.) Actionner le pistolet pour déboucher la buse. Ne jamais pointer le pistolet sur votre main ou un chiffon!</p> <p>1 a.) Suelte el gatillo, y enganche el seguro. b.) Gire la boquilla SwitchTip. c.) Suelte el seguro. d.) Dispare la pistola para despejar la obstrucción. ¡Nunca apunte la pistola hacia su mano o hacia un trapo!</p> <p>1 a.) Rilasciare il grilletto ed inserire la sicura della pistola. b.) TOGLIERE la sicura e premere il grilletto per liberare l'ostruzione. Non puntare mai la pistola sulle mani o in uno straccio!</p> <p>1 a.) Solte o gatilho e coloque o dispositivo de segurança. b.) Rode o SwitchTip. RETIRE o dispositivo de segurança do gatilho. c.) Accione a pistola, para a desobstruir. d.) Nunca aponte a pistola para a mão nem para um pano!</p> <p>1 a.) Laat de trekker los, zet de trekker op de veiligheidspal. b.) Keer de SwitchTip. c.) ONTGRENDEL de veiligheidspal. d.) Druk de trekker van het pistool in om de verstopping eruit te sputten. Het pistool nooit op uw hand richten of in een doek spuiten!</p>	<p>2 a.) Put safety ON. b.) Return Switch to original position. c.) Take safety OFF and continue spraying.</p> <p>2 a.) VERROUILLER la gâchette. b.) Remettre SwitchTip en position initiale. c.) DEVERROUILLER la gâchette et poursuivre la pulvérisation.</p> <p>2 a.) Enganche el seguro del gatillo. b.) Vuelva a colocar la boquilla de giro SwitchTip en su posición original. c.) Suelte el seguro del gatillo y siga pulverizando.</p> <p>2 a.) Inserire la sicura, b.) rimettere lo SwitchTip nella posizione originale, c.) TOGLIERE la sicura e continuare a spruzzare.</p> <p>2 a.) Coloque o dispositivo de segurança do gatilho. b.) Volte a colocar o interruptor na posição original. c.) RETIRE o dispositivo de segurança e continue a pintar.</p> <p>2 a.) VERGRENDEL de veiligheidspal. b.) Zet de SwitchTip weer in de oorspronkelijke stand. c.) Haal het pistool weer VAN de veiligheidspal en ga door met sputten.</p>
---	--

# Cleanup / Nettoyage / Limpieza / Pulizia / Limpeza / Reinigen



1 Turn power <b>OFF</b> and unplug sprayer	2 Turn pressure to lowest setting. Trigger gun to relieve pressure.	3 Put drain tube in pail. Turn prime valve down.	4 Remove guard and Spray Tip. For additional information, see gun manual 312363, 312364, 312365.
1 <b>COUPER</b> l'alimentation électrique et débrancher le pulvérisateur	2 Réduire la pression au plus bas. Actionner le pistolet pour relâcher la pression.	3 Mettre le tuyau de vidange dans le seau. Tourner la vanne d'amorçage vers le bas.	4 Démonter le garde-buse et la buse. Pour plus d'informations, voir le manuel du pistolet 312363, 312364, 312365.
1 <b>Apague</b> la fuente de alimentación y desenchufe el pulverizador	2 Fije la presión en el valor más bajo. Dispare la pistola para liberar la presión.	3 Coloque el tubo de drenaje en un cubo. Coloque la válvula de cebado hacia abajo.	4 Retire el portaboquillas y la boquilla de pulverización. Para obtener información adicional, consulte el manual de la pistola 312363, 312364, 312365.
1 <b>SPEGNERE</b> e scollegare lo spruzzatore.	2 Impostare la pressione sul valore più basso. Premere il grilletto per scaricare la pressione.	3 Mettere il flessibile di drenaggio nel secchio. Abbassare la valvola di adescamento.	4 Rimuovere la protezione e l'ugello di spruzzatura. Per ulteriori informazioni, consultare il manuale della pistola 312363, 312364, 312365.
1 <b>DESLIGUE</b> a pistola e desligue o equipamento da tomada	2 Reduza a pressão para o valor mínimo. Accione a pistola para descomprimir.	3 Coloque o tubo de drenagem no balde. rode a válvula de segurança para baixo.	4 Retire o protector do bico e o bico de pintura. Para obter informações adicionais, consulte o manual da pistola, 312363, 312364, 312365.
1 Draai de stroomschakelaar op <b>OFF</b> en haal de stekker van het toestel uit het stopcontact.	2 Draai de druk op de laagste stand. Druk de trekker van het pistool in om de druk te ontlasten.	3 Plaats de afvoerbuis in de opvangbak. Draai de inspuitkraan omlaag.	4 Verwijder de bescherming en de spuittip. Meer informatie is te vinden in pistoolhandleiding 312363, 312364, 312365.

				
5	Remove siphon tube set from paint and place in flushing fluid. Use water for water base paint and mineral spirits for oil base paint.	6 Plug in sprayer. Turn power <b>ON</b> . Turn prime valve horizontal.	7 Hold gun against paint pail. Take trigger safety OFF. Trigger gun and increase pressure until flushing fluid appears	8 Move gun to flushing pail, hold gun against pail, trigger gun to thoroughly flush system. Release trigger and put trigger safety ON.
5	Sortir le tuyau de succion de la peinture et le plonger dans le produit de rinçage. Utiliser de l'eau pour une peinture à base aqueuse et du white-spirit pour une peinture à l'huile.	6 Brancher le pulvérisateur. Le mettre en <b>MARCHE</b> . Mettre la vanne d'amorçage en position horizontale.	7 Appuyer le pistolet contre le seau de peinture. DEVERROUILLER la gâchette. Actionner le pistolet et augmenter la pression jusqu'à ce que le fluide de rinçage s'écoule.	8 Approcher le pistolet du seau de rinçage, l'appuyer contre le seau et actionner le pistolet pour rincer soigneusement le pulvérisateur. Relâcher la gâchette et VERROUILLER la gâchette.
5	Retire el conjunto del tubo de aspiración del cubo de pintura e introduzcalo en el líquido de lavado. Utilice agua para las pinturas al agua y alcohol mineral para pinturas al aceite.	6 Enchufe el pulverizador. <b>ENCIENDA</b> la fuente de alimentación. Gire la válvula de cebado hasta la posición horizontal.	7 Mantenga la pistola contra la lata de pintura. Suelte el seguro del gatillo. Dispare la pistola y aumente la presión hasta que aparezca líquido de lavado.	8 Mueva la pistola hasta el bidón de lavado, mantenga la pistola contra el bidón y dispárela para lavar el sistema. Suelte el gatillo y enganche el seguro.
5	Rimuovere il flessibile del sifone dalla vernice e metterlo nel fluido di lavaggio. Utilizzare l'acqua per la vernice a base acquosa e l'acqua rugia minerale per la vernice a base oleosa.	6 Collegare lo spruzzatore alla presa. <b>ACCENDERE</b> il motore. Mettere in posizione orizzontale la valvola di adescamento.	7 Tenere la pistola contro il secchio di vernice. TOGLIERE la sicura della pistola. Attivare la pistola e aumentare la pressione finché non compare il fluido di lavaggio.	8 Spostare la pistola verso il secchio per il lavaggio, mantenere la pistola contro il secchio, attivare la pistola per lavare completamente il sistema. Rilasciare il grilletto ed inserire il fermo della sicura della pistola.
5	Retire o conjunto do tubo de succão da tinta e coloque-o no líquido de lavagem. Utilize água para tintas à base de água e diluente para tintas à base de óleo.	6 Ligue o equipamento de pintura à tomada. <b>LIGUE</b> o equipamento. Rode a válvula de segurança para a posição horizontal.	7 Segure a pistola contra um balde de tinta. RETIRE o dispositivo de segurança do gatilho. Accione a pistola e aumente a pressão até aparecer líquido de lavagem.	8 Vire a pistola para o balde de lavagem, segure a pistola contra o bale e accione-a, para lavar minuciosamente o sistema. Solte o gatilho e coloque o respectivo dispositivo de segurança.
5	Haal de sifonbuis uit de verf en plaats hem in spoelvloeistof. Gebruik water voor verf op waterbasis en thinner voor verf op oliebasis.	6 Steek de stekker van het spuittoestel in het stopcontact. Draai de stroomschakelaar op <b>ON</b> . Draai de inspuitkraan in de horizontale stand.	7 Houd het pistool tegen een verfemmer. ONTGRENDEL de veiligheidspal van de trekker. Druk de trekker van het pistool in en verhoog de druk tot er spoelvloeistof verschijnt.	8 Breng het pistool over naar de spoellemmer, houd het tegen de emmer aan en druk de trekker in tot het systeem grondig is gespoeld. Laat de trekker los en zet hem op de veiligheidspal.

	 ti2719a	 ti2820a   ti2712a   ti2719a	 ti10312a	 ti2814a
9	Turn prime valve down and allow flushing fluid to circulate for 1 to 2 minutes to clean drain tube.	10 Raise siphon tube above flushing fluid and run sprayer for 15 to 30 seconds to drain fluid. Turn power <b>OFF</b>	11 Close drain valve. Trigger gun into flushing pail to purge fluid from hose.	12 Open prime valve.
9	Positionner la vanne d'amorçage vers le bas et faire circuler le produit de rinçage pendant 1 à 2 minutes pour nettoyer le tuyau de vidange.	10 Relever le tuyau de succion au-dessus du niveau du fluide de rinçage et faire fonctionner le pulvérisateur pendant 15 à 30 secondes pour vidanger le produit. <b>COUPER</b> l'alimentation électrique.	11 Fermer la vanne de vidange. Actionner le pistolet au-dessus du seau de rinçage pour chasser le fluide du flexible.	12 Ouvrir la vanne de rinçage.
9	Gire hacia abajo la válvula de cebado y deje que el líquido de lavado circule durante 1 ó 2 minutos para limpiar el tubo de drenaje.	10 Suba el tubo de aspiración por encima del líquido de lavado y haga funcionar el pulverizador durante 15 a 30 segundos para drenar el líquido. <b>APAGUE</b> la fuente de alimentación.	11 Cierre la válvula de drenaje. Dispare la pistola en el recipiente de lavado para purgar el fluido de la manguera.	12 Abra la válvula de cebado.
9	Abbassare la valvola di adescamento e consentire al fluido di lavaggio di circolare per 1 – 2 minuti per pulire il flessibile di drenaggio.	10 Sollevare il tubo del sifone sul fluido di lavaggio e far funzionare lo spruzzatore da 15 a 30 secondi per scaricare il fluido. <b>SPEGNERE</b> il motore.	11 Chiudere la valvola di drenaggio. Azionare la pistola nel secchio di lavaggio per spurgare il fluido dal flessibile.	12 Aprire la valvola di adescamento.
9	Rode a válvula de segurança para baixo e permita que o líquido de lavagem circule durante 1 a 2 minutos para limpar o tubo de drenagem.	10 Coloque o tubo de sucção acima do nível do líquido de lavagem e coloque o equipamento em funcionamento durante 15 a 30 segundos, para drenar o líquido. Desligue o interruptor da bomba ( <b>OFF</b> ). <b>DESLIGUE</b> o equipamento.	11 Feche a válvula de retorno. Accione a pistola para dentro do balde de lavagem para purgar o produto do tubo.	12 Abra a válvula de segurança.
9	Draai de inspuitkraan omlaag en laat de spoelvloeistof 1 à 2 minuten circuleren om de afvoerbuis te reinigen.	10 Til de sifonbuis op tot boven de spoelvloeistof en laat het sputtapparaat 15 tot 30 seconden draaien om het materiaal af te voeren. Draai de stroomschakelaar op <b>OFF</b> .	11 Draai de afvoerkraan dicht. Spuit met het pistool in de spoelbak om het materiaal uit de slang te spoelen.	12 Draai de inspuitkraan open.
				13 Als u een filter op uw sputtapparaat hebt geïnstalleerd, verwijder dit filter dan. Reinig het en kijk het na. Installeer het filter weer.

	 ti2895a	 ti2783a	
14 Remove filter from gun if installed. Clean and inspect. Install filter. See gun manual 312363, 312364, 312365.	15 If flushing with water, flush again with mineral spirits or Pump Armor to leave a protective coating to prevent freezing or corrosion.	16 Wipe sprayer, hose and gun with a rag soaked in water or mineral spirits.	
13 Démonter le filtre du pistolet, si existant. Le nettoyer et l'examiner. Voir le manuel du pistolet 312363, 312364, 312365.	14 En cas de rinçage à l'eau, rincer à nouveau avec du white-spirit ou un produit anti-corrosion pour que ce produit constitue un revêtement protecteur qui empêchera le gel ou la corrosion.	15 Essuyer le pulvérisateur, le flexible et le pistolet avec un chiffon imbibé d'eau ou de white-spirit.	
13 Si estuvieran instalados, retire los filtros de la pistola. Limpie e inspeccione. Instale el filtro. Consulte el manual de la pistola 312363, 312364, 312365.	14 Si se utiliza agua para el lavado, vuela a lavar con alcohol mineral, o Protección para bombas y deje este recubrimiento protector en el pulverizador para ayudar a evitar la congelación o la corrosión.	15 Frote el pulverizador, la manguera y la pistola con un paño empapado en agua o alcohol mineral.	
13 Rimuovere il filtro dalla pistola, se installato. Pulire ed ispezionare. Installare il filtro. Consultare il manuale della pistola 312363, 312364, 312365.	14 Se si lava con acqua, lavare di nuovo con acqua ragia minerale, o Armor per pompe e lasciare questo rivestimento protettivo per evitare il congelamento o la corrosione.	15 Asciugare spruzzatore, flessibile e pistola con un panno intinto nell'acqua o nell'acqua ragia minerale.	
13 Retire o filtro da pistola, se estiver instalado. Limpe e verifique. Instale o filtro. Consulte o manual 312363, 312364, 312365 da pistola.	14 Se efectuar a lavagem com água, lave novamente com diluente ou Pump Armor para deixar um revestimento protector para ajudar a evitar a congelação ou a corrosão.	15 Limpe o equipamento de pintura, o tubo e a pistola com um pano embebido em água ou diluente.	
13 Verwijder het filter uit het pistool als dit is aangebracht. Reinig het en kijk het na. Installeer het filter weer. Zie pistoolhandleiding 312363, 312364, 312365.	14 Als u spoelt met water, spoel dan nogmaals met thinner of Pump Armor voor een beschermlaag om bevriezing of corrosie te voorkomen.	15 Veeg het sputtoestel, de slang en het pistool schoon met een doek die u in water of thinner hebt gedoopt.	

# Technical Data

Power requirements .....	100/120V AC, 50/60 hz, 11A, 1 phase 240V AC, 50/60 hz, 7.0A, 1 phase
Generator required .....	3000 w minimum
Motor HP (W) .....	3/4 (560)
Maximum working pressure .....	3300 psi (22.7 MPa, 227 bar)
Cycles per gallon (liter) .....	700 (185)
Maximum delivery gpm (lpm) .....	0.54 (2.0)
Maximum tip size .....	0.023
Fluid outlet npsm .....	1/4 in.
Dimensions	
Length .....	21.0 in. (53.3 cm)
Width .....	20.5 in. (52.1 cm)
Height (Handle Down) .....	29.5 in. (74.9 cm)
Height (Handle Up) .....	39.5 in. (100.3 cm)
Weight .....	66.0 lb (30.0 kg)
Weight (with gauge) .....	67.0 lb (30.4 kg)
Wetted parts .....	zinc and nickel-plated carbon steel, nylon, stainless steel, PTFE, Acetal, chrome plating, leather, UHMWPE, aluminum, tungsten carbide
Noise level*	
Sound power (ISO 3744)	100dBa*
Sound pressure (ISO 3744)	90 dBa*

\*Measured 3 feet (1 meter) from equipment.

# Caractéristiques techniques

Spécification électrique .....	100/120 V CA, 50/60 Hz, 11A, 1 phase 240V AC, 50/60 hz, 7,0 A, 1 phase
Générateur nécessaire .....	3000 W minimum
Moteur HP (W) .....	3/4 (560)
Pression maximum de service .....	3300 psi (22,7 MPa, 227 bars)
Cycles par gallon (litre) .....	700 (185)
Débit maximum gpm (lpm) .....	0,54 (2,0)
Taille de buse maxi .....	0,023
Sortie produit npsm .....	1/4 in.
Dimensions	
Longueur .....	21,0 in. (53,3 cm)
Largeur .....	20,5 in. (52,1 cm)
Taille (poignée vers le bas) .....	29,5 in. (74,9 cm)
Taille (poignée vers le haut) .....	39,5 in. (100,3 cm)
Poids .....	66,0 lb. (30,0 kg)
Poids (avec manomètre) .....	67,0 lb. (30,4 kg)
Pièces en contact avec le produit .....	Acier au carbone galvanisé et nickelé, nylon, acier inox, PTFE, Acetal, electrodeposition de chrome, cuir, UHMWPE, aluminium, carbure de tungstène
Niveau de bruit*	
Puissance sonore (ISO 3744)	100 dBa*
Pression sonore (ISO 3744)	90 dBa*

\*Mesuré à 3 pieds (1 mètre) de l'appareil.

## Características técnicas

Requisitos eléctricos . . . . .	100/120V CA, 50/60 hz, 11A, monofásico 240V CA, 50/60 hz, 7,0 A, monofásico
Generador necesario . . . . .	3000 w como mínimo
CV Del Motor (W) . . . . .	3/4 (560)
Presión máxima de funcionamiento . . . . .	3300 psi (22,7 MPa, 227 bar)
Ciclos por galón (litro) . . . . .	700 (185)
Caudal máximo gpm (lpm) . . . . .	0,54 (2,0)
Tamaño máximo de la boquilla . . . . .	0,023
Salida de fluido npsm . . . . .	1/4 in.
Dimensiones	
Longitud . . . . .	53,3 cm (21,0 pulg.)
Anchura . . . . .	52,1 cm (20,5 pulg.)
Altura (Manija Abajo) . . . . .	74,9 cm (29,5 pulg.)
Altura (Manija Para arriba) . . . . .	100,3 cm (39,5 pulg.)
Peso . . . . .	30 kg (66 lbs.)
Peso (con medidor) . . . . .	30,4 kg (67 lbs.)
Piezas húmedas . . . . .	Acero al carbono revestido de zinc y níquel, acero inoxidable, PTFE, Acetal, galjanoplastia del cromo, cuero, UHMWPE, aluminio, carburo de tungsteno
Nivel de sonido*	
Potencia de sonido (ISO 3744)	100dBA*
Presión de sonido (ISO 3744)	90 dBA*

\*Medido a una distancia de 1 metro (3 pies) del equipo.

## Dati tecnici

Requisiti di alimentazione . . . . .	100/120 V ca, 50/60 Hz, 11 A, monofase 240 V ca, 50/60 Hz, 7,0 A, monofase
È necessario un generatore . . . . .	Almeno 3000 W
Motore HP (W) . . . . .	3/4 (560)
Pressione massima d'esercizio . . . . .	227 bar (22,7 MPa, 3300 psi)
Cicli per gallone (litro) . . . . .	700 (185)
Portata massima gal/min (litri/min) . . . . .	0,54 (2,0)
Dimensioni massime dell'ugello . . . . .	0,023
Uscita del fluido npsm . . . . .	1/4 in.
Dimensioni	
Lunghezza . . . . .	53,3 cm (21,0 poll)
Larghezza . . . . .	52,1 cm (20,5 poll)
Altezza (maniglia giù) . . . . .	74,9 cm (29,5 poll)
Altezza (maniglia in su) . . . . .	100,3 cm (39,5 poll)
Peso . . . . .	30,0 kg (66,0 libbre)
Peso (senza manometro) . . . . .	30,4 kg (67,0 libbre)
Parti a contatto del fluido . . . . .	Acciaio al carburo placcato al nichel e allo zinco, acciaio inossidabile, PTFE, Acetal, placcatura del bicromato di potassio, cuoio, UHMWPE, alluminio, carburo di tungsteno
Livello di rumorosità*	
Potenza sonora (ISO 3744)	100 dBA*
Pressione sonora (ISO 3744)	90 dBA*

\*Misurata a 1 m (3 piedi) dall'apparecchiatura.

# Ficha Técnica

Requisitos de energia .....	100/120 V CA, 50/60 hz, 11 A, 1 fase 240 V CA, 50/60 hz, 7,0 A, 1 fase
Gerador necessário .....	3 000 w, no mínimo
CV do Motor (W) .....	3/4 (560)
Pressão máxima de trabalho .....	3 300 psi (22,7 MPa, 227 bar)
Ciclos por galão (litro) .....	700 (185)
Débito máximo em gpm (lpm) .....	0,54 (2,0)
Tamanho máximo do bico .....	0,023
Saída de líquido npsm .....	1/4 pol.
Dimensões	
Comprimento .....	53,3 cm (21,0 pol.)
Largura .....	52,1 cm (20,5 pol.)
Altura (punho para baixo) .....	74,9 cm (29,5 pol.)
Altura (puncho acima) .....	100,3 (39,5 pol.)
Peso .....	30 kg (66 lb)
Peso (com manômetro) .....	30,4 kg (67 lb)
Peças em contacto com o produto .....	aço de carbono zinçado e niquelado, nylon, aço inoxidável, PTFE, Acetal, chapeamento de cromo, couro, polietileno de peso molecular ultra-elevado (UHMWPE), alumínio, carboneto de tungsténio
Nível de ruído*	
Potência sonora (ISO 3744) .....	100 dBA*
Pressão do som (ISO 3744) .....	90 dBA*

\* Medição realizada a 3 pés (1 metro) do equipamento.

## Technische gegevens

Voedingvereisten .....	100/120V AC, 50/60 Hz, 11A, 1 fase 240V AC, 50/60 Hz, 7,0 A, 1 fase
Vereiste generator .....	Minimaal 3000 W
Motor PK (W)	3/4 (560)
Maximum werkdruk .....	3300 psi (22,7 MPa, 227 bar)
Volledige slagen per gallon (liter) .....	700 (185)
Maximum afgifte in gallon/min (liter/min) .....	0,54 (2,0)
Maximum tipformaat .....	0,023
Vloeistofuitlaat npsm .....	1/4 in.
Afmetingen	
Lengte .....	21,0 inch (53,3 cm)
Breedte .....	20,5 inch (52,1 cm)
Hoogte (handvat neer) .....	29,5 inch (74,9 cm)
Hoogte (handvat omhoog) .....	39,5 inch (100,3 cm)
Gewicht .....	66 lb (30 kg)
Gewicht (met meter) .....	67 lb (30,4 kg)
Bevochtigde delen .....	verzinkt en vernikkeld koolstofstaal, nylon, roestvrij staal, PTFE, Acetal, chroom plateren, leer, UHMWPE, aluminium, wolfraamcarbide
Geluidsniveau*	
Geluidsvermogen (ISO 3744) .....	100dBA*
Geluidsdruck (ISO 3744) .....	90dBA*

\*Gemeten op 3 voet (1 meter) van de apparatuur.

# **ASM Standard Warranty / Garantie standard d'ASM / Garantía estándar ASM / Garanzia standard ASM / Garantia standard ASM / Standaard ASM-garantie**

ASM warrants all equipment referenced in this document which is manufactured by ASM and bearing its name to be free from defects in material and workmanship on the date of sale by an authorized ASM distributor to the original purchaser for use. With the exception of any special, extended, or limited warranty published by ASM, ASM will, for a period of twelve months from the date of sale, repair or replace any part of the equipment determined by ASM to be defective. This warranty applies only when the equipment is installed, operated and maintained in accordance with ASM's written recommendations.

This warranty does not cover, and ASM shall not be liable for general wear and tear, or any malfunction, damage or wear caused by faulty installation, misapplication, abrasion, corrosion, inadequate or improper maintenance, negligence, accident, tampering, or substitution of non-ASM component parts. Nor shall ASM be liable for malfunction, damage or wear caused by the incompatibility of ASM equipment with structures, accessories, equipment or materials not supplied by ASM, or the improper design, manufacture, installation, operation or maintenance of structures, accessories, equipment or materials not supplied by ASM.

This warranty is conditioned upon the prepaid return of the equipment claimed to be defective to an authorized ASM distributor for verification of the claimed defect. If the claimed defect is verified, ASM will repair or replace free of charge any defective parts. The equipment will be returned to the original purchaser transportation prepaid. If inspection of the equipment does not disclose any defect in material or workmanship, repairs will be made at a reasonable charge, which charges may include the costs of parts, labor, and transportation.

**THIS WARRANTY IS EXCLUSIVE, AND IS IN LIEU OF ANY OTHER WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR WARRANTY OF FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.**

ASM's sole obligation and buyer's sole remedy for any breach of warranty shall be as set forth above. The buyer agrees that no other remedy (including, but not limited to, incidental or consequential damages for lost profits, lost sales, injury to person or property, or any other incidental or consequential loss) shall be available.

**ASM MAKES NO WARRANTY, AND DISCLAIMS ALL IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, IN CONNECTION WITH ACCESSORIES, EQUIPMENT, MATERIALS OR COMPONENTS SOLD BUT NOT MANUFACTURED BY ASM.** These items sold, but not manufactured by ASM (such as electric motors, switches, hose, etc.), are subject to the warranty, if any, of their manufacturer. ASM will provide purchaser with reasonable assistance in making any claim for breach of these warranties.

In no event will ASM be liable for indirect, incidental, special or consequential damages resulting from ASM supplying equipment hereunder, or the furnishing, performance, or use of any products or other goods sold hereto, whether due to a breach of contract, breach of warranty, the negligence of ASM, or otherwise.

## **FOR ASM BRAZILIAN/CANADIAN/COLUMBIAN CUSTOMERS**

The Parties acknowledge that they have required that the present document, as well as all documents, notices and legal proceedings entered into, given or instituted pursuant hereto or relating directly or indirectly hereto, be drawn up in English.

**TO PLACE AN ORDER OR FOR SERVICE,** contact your ASM distributor,  
or call 1-800-854-4025 to identify the nearest distributor.

*All written and visual data contained in this document reflects the latest product information available at the time of publication.  
ASM reserves the right to make changes at any time without notice.*

For patent information, see [www.graco.com/patents](http://www.graco.com/patents).

Pour avoir plus d'informations concernant les brevets, consultez la page [www.graco.com/patents](http://www.graco.com/patents).

Para información sobre patentes, vea [www.graco.com/patents](http://www.graco.com/patents).

Per informazioni sui brevetti, vedere [www.graco.com/patents](http://www.graco.com/patents).

Para obter informações sobre patentes, ver [www.graco.com](http://www.graco.com).

Zie [www.graco.com/patents](http://www.graco.com/patents) voor informatie over patenten.

Original instructions. This manual contains English. MM 312478

Traduction des instructions originales. This manual contains French. MM 312478

Traducción de las instrucciones originales. This manual contains Spanish. MM 312478

Traduzione delle istruzioni originali. This manual contains Italian. MM 312478

Tradução das instruções originais. This manual contains Portuguese. MM 312478

Vertaling van de originele instructies. This manual contains Dutch. MM 312478

**ASM Company • 3500 N. 1st Avenue • Sioux Falls SD 57104 • USA**

**Copyright 2007, ASM Inc.**

[www.asmcompany.com](http://www.asmcompany.com)

Revised 08 March 2012